



RAPPORT D'INSPECTION

Inspecté le 22-07-2025 11:17

Généré le 28-07-2025 15:47 par lm.orti



Réalisé par

intheair

Résumé

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Contexte de l'inspection




984 Panneaux

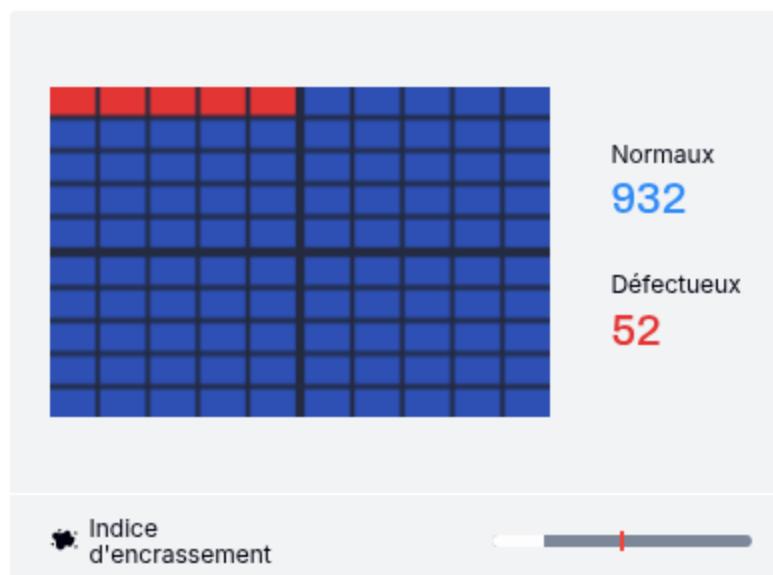


43 Anomalies

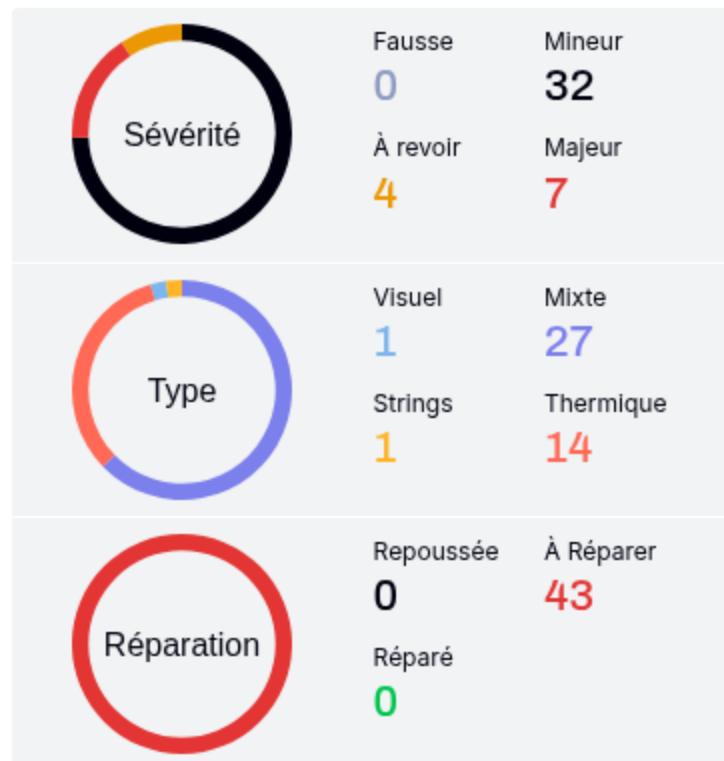

Panneaux défectueux par type d'anomalie

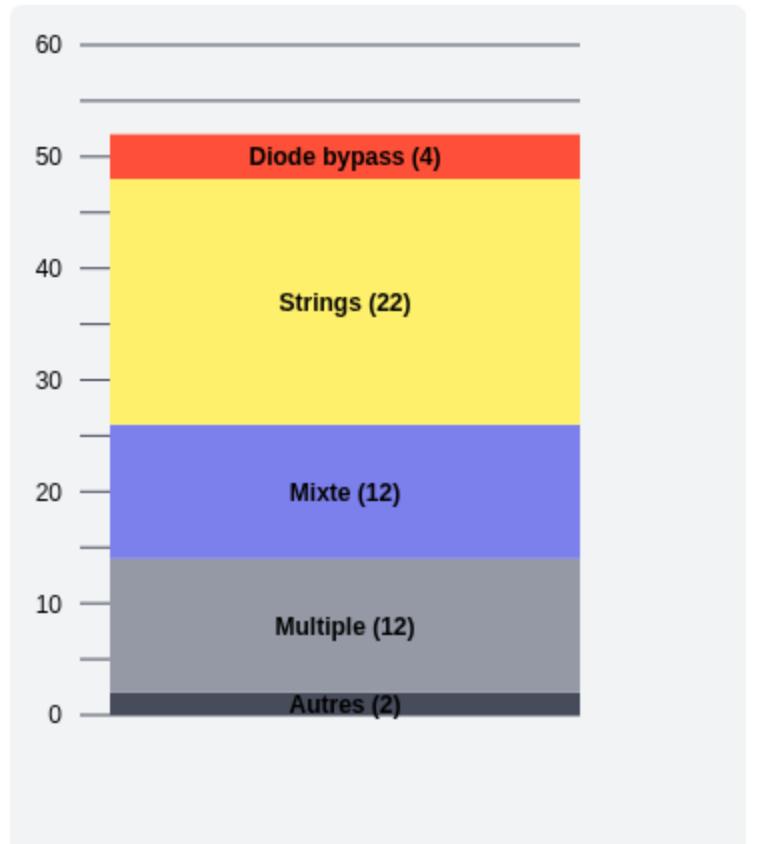

Pertes estimées par type d'anomalie

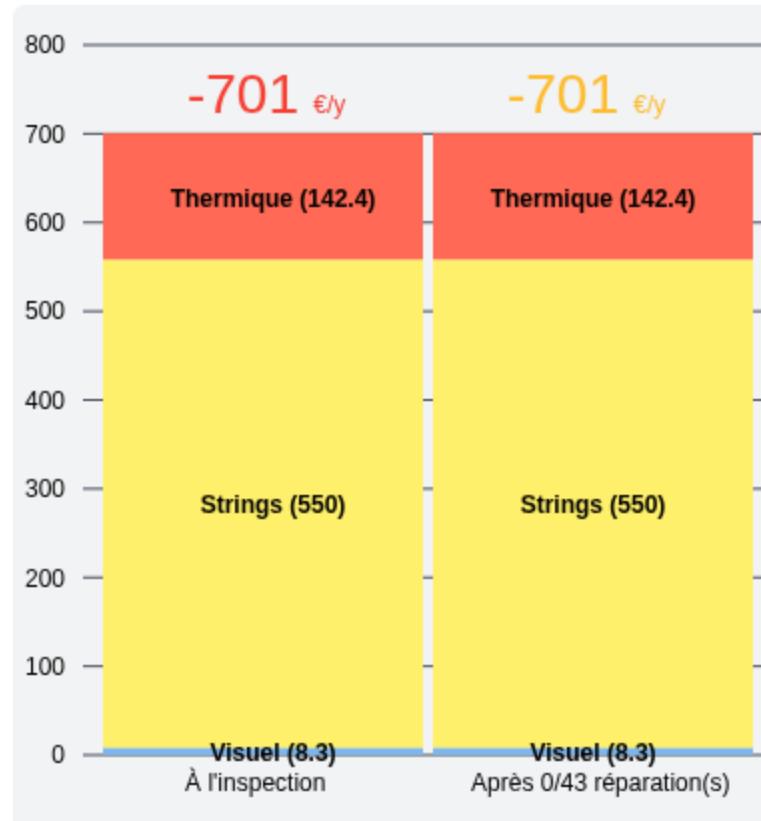

Carte

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59

Vue d'ensemble



Anomalie A2055

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

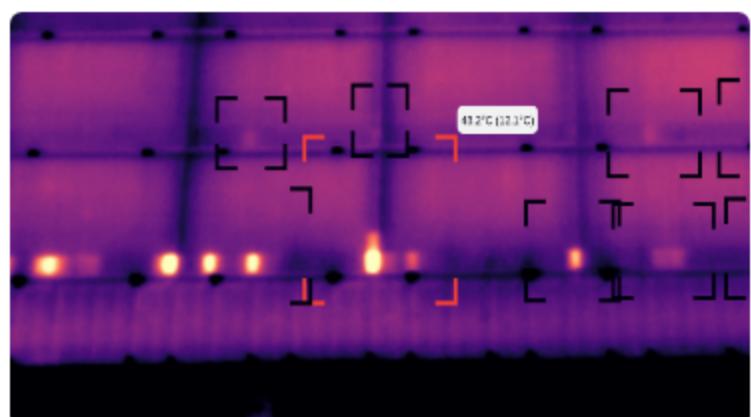

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-6€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 7
Sévérité	Majeur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 04:50 a.m.

Détails

Différence de température	+12.1°C
Température moyenne	36.1°C
Surface Affectée (thermique)	22%
Surface Affectée (visuel)	1.3%

Anomalie A2054

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

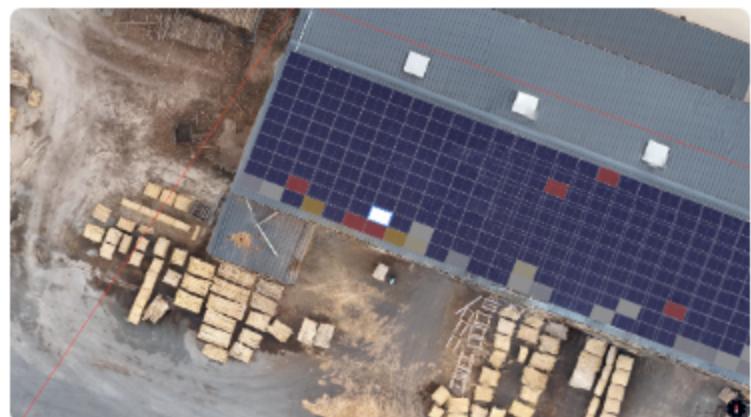

Zoom sur les anomalies

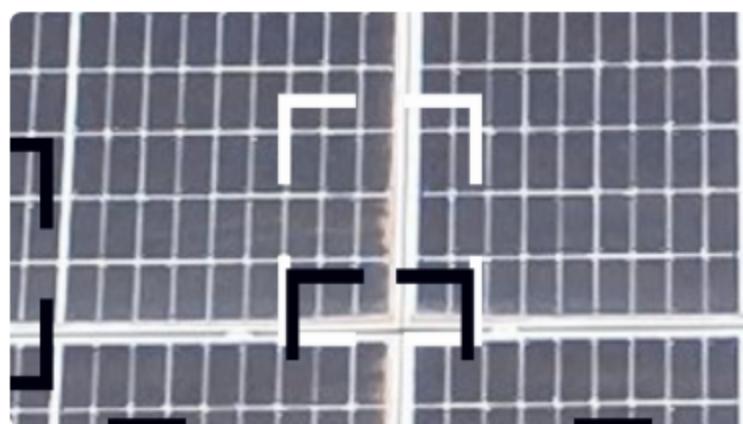

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

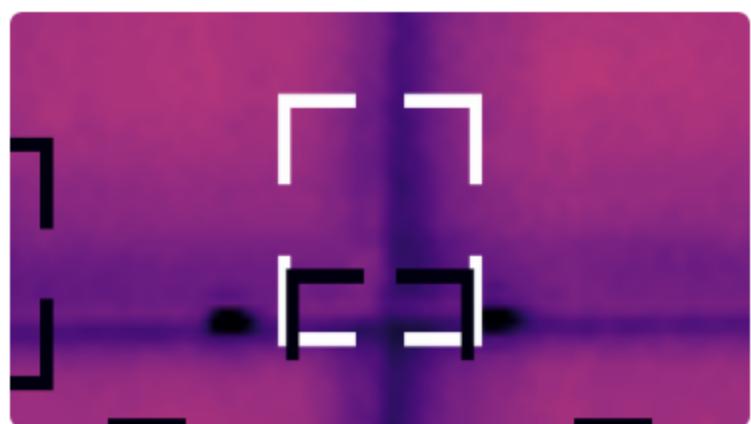

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **0€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 7
Sévérité	Mineur
Type	Visuel
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	-
Température moyenne	36.3°C
Surface Affectée	1.8%

Anomalie A2051

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise

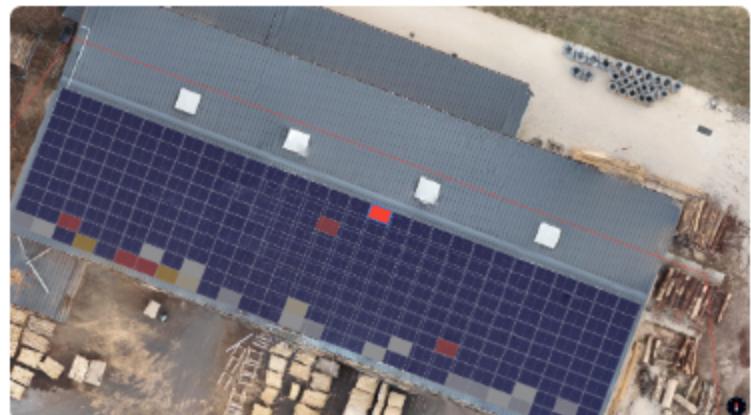

Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

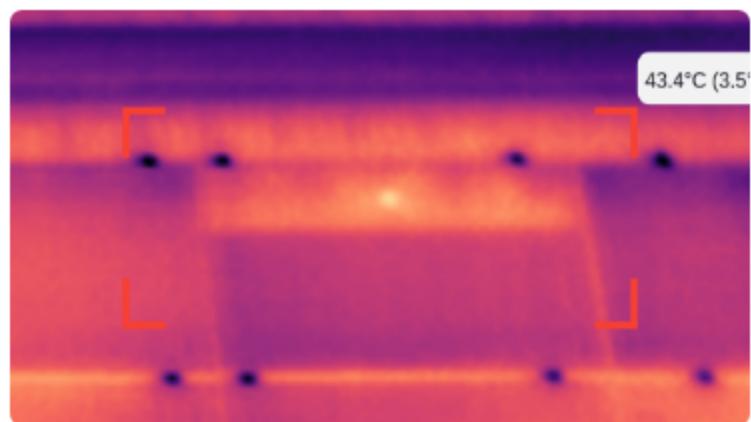

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-12€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 1, Colonne 16
Sévérité	Majeur
Type	Thermique
Sous-type	Diode bypass
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+3.5°C
Température moyenne	39.9°C
Surface Affectée	46.1%

Anomalie A2047

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

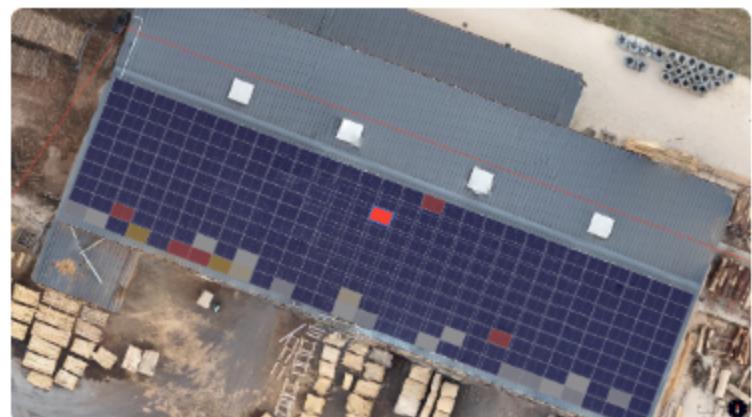

Zoom sur les anomalies

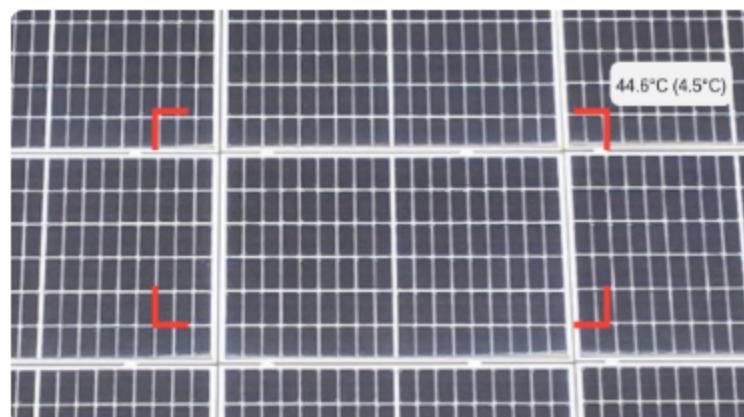

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

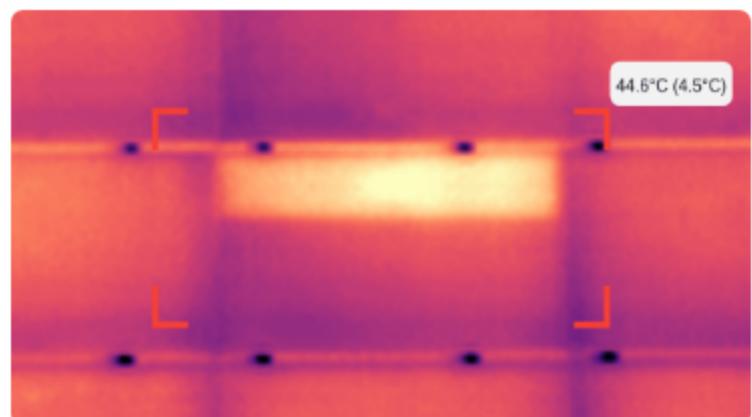

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-15€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 3, Colonne 14
Sévérité	Majeur
Type	Thermique
Sous-type	Diode bypass
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+4.5°C
Température moyenne	40.1°C
Surface Affectée	58.7%

Anomalie A2046

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

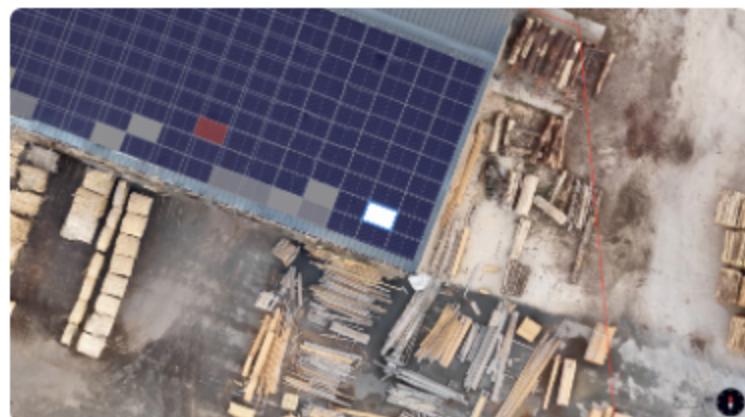

Zoom sur les anomalies

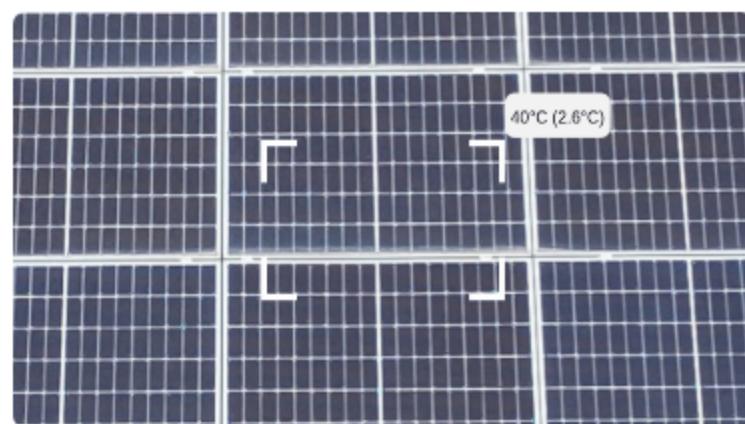

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

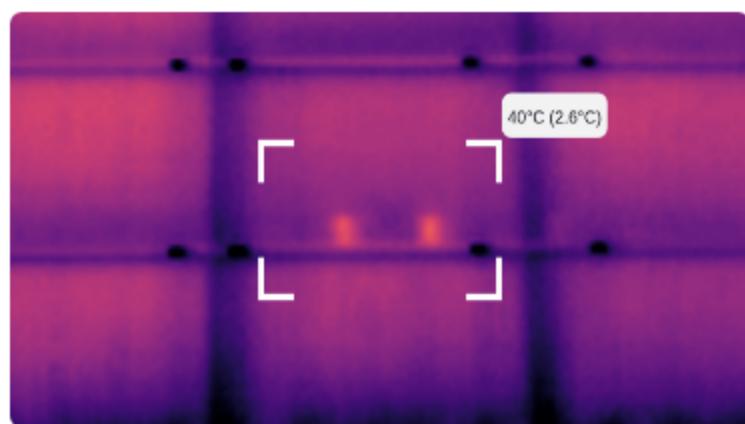

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-5€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 27
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:38 a.m.

Détails

Différence de température	+2.6°C
Température moyenne	37.4°C
Surface Affectée (thermique)	20.3%
Surface Affectée (visuel)	14%

Anomalie A2045

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

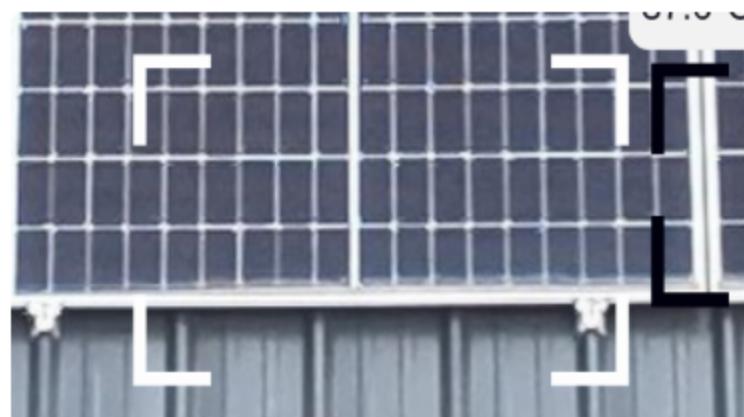

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

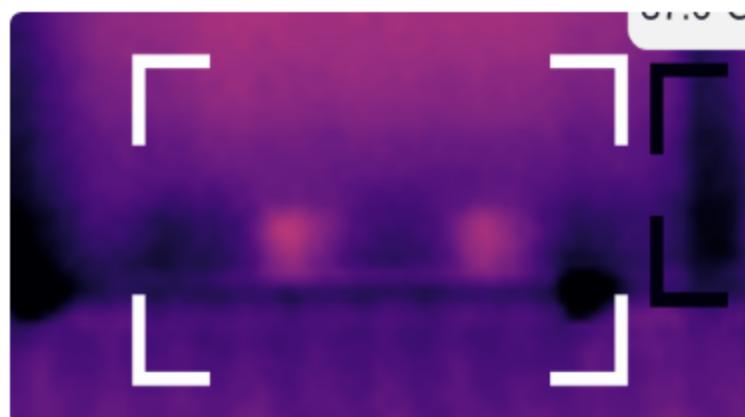

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-4€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 22
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:35 a.m.

Détails

Différence de température	+2.1°C
Température moyenne	35.5°C
Surface Affectée (thermique)	13.6%
Surface Affectée (visuel)	16%

Anomalie A2044

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale



Position précise




Zoom sur les anomalies

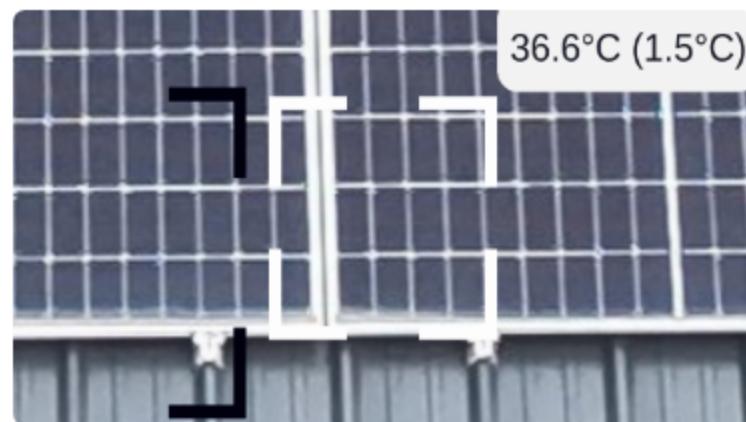

36.6°C (1.5°C)

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

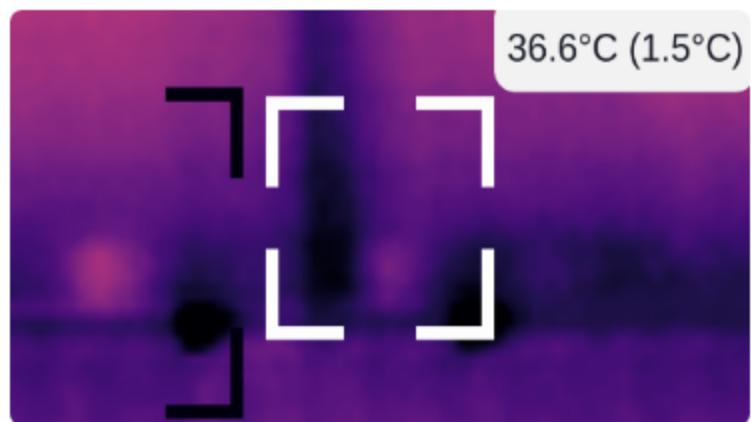

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 23
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:35 a.m.

Détails

Différence de température	+1.5°C
Température moyenne	35.1°C
Surface Affectée (thermique)	1.1%
Surface Affectée (visuel)	2%

Anomalie A2043

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

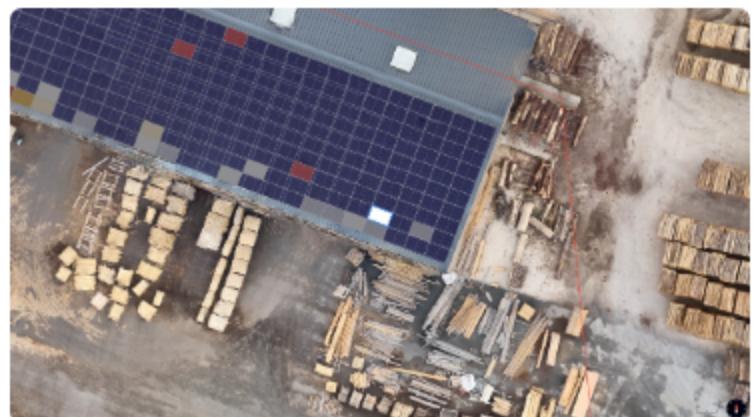

Zoom sur les anomalies

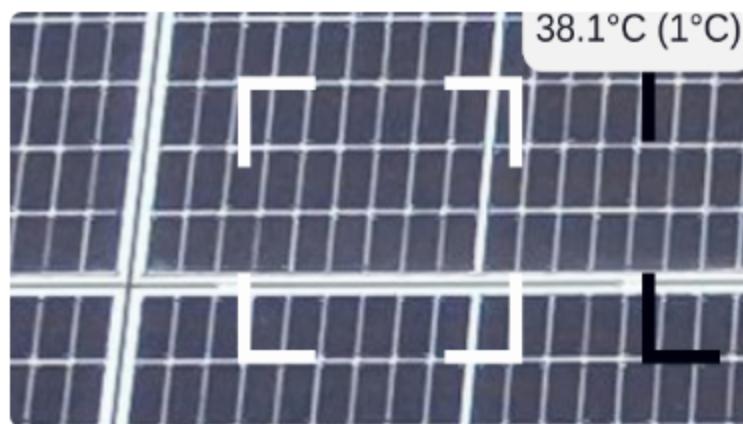

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

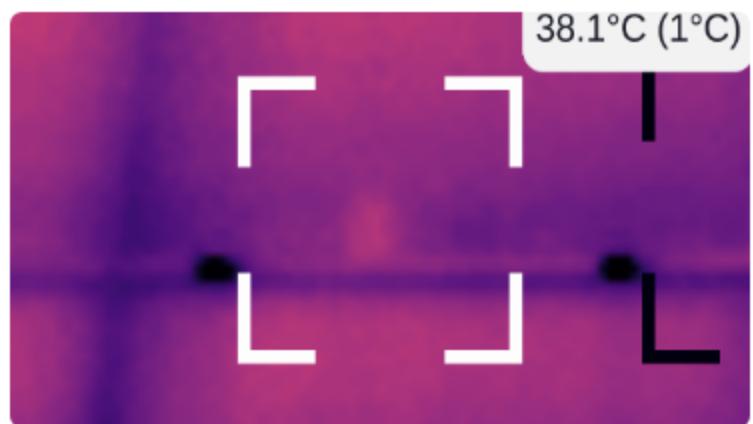

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 25
Sévérité	Mineur
Type	Thermique
Sous-type	Hotspot
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+1°C
Température moyenne	37.1°C
Surface Affectée	4%

Anomalie A2042

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

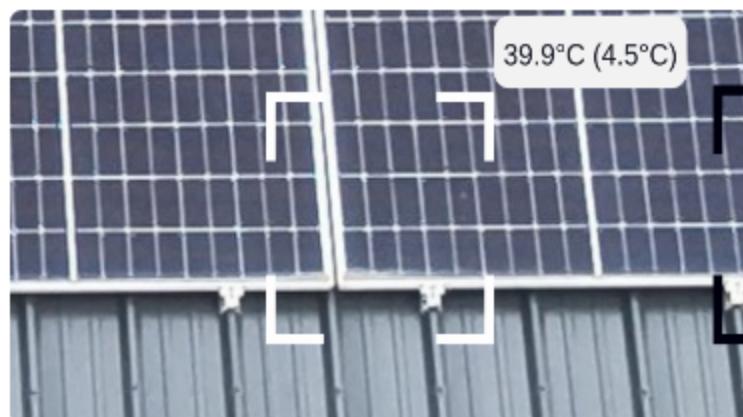

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

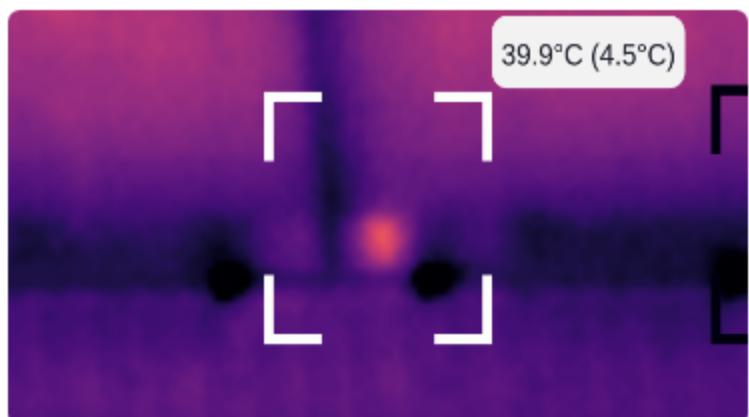

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 24
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:36 a.m.

Détails

Différence de température	+4.5°C
Température moyenne	35.3°C
Surface Affectée (thermique)	6.5%
Surface Affectée (visuel)	6%

Anomalie A2041

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise

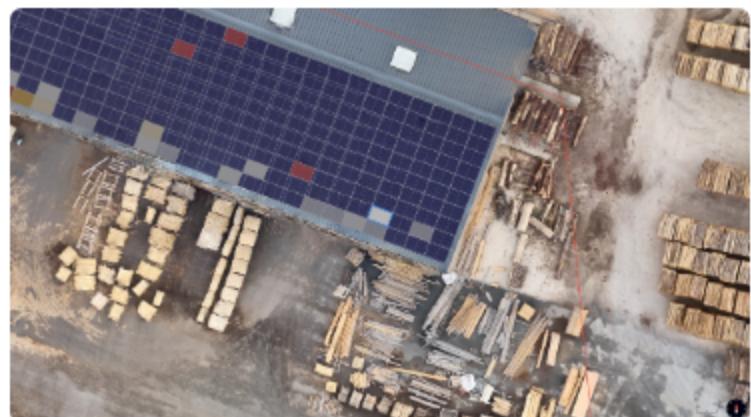

Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

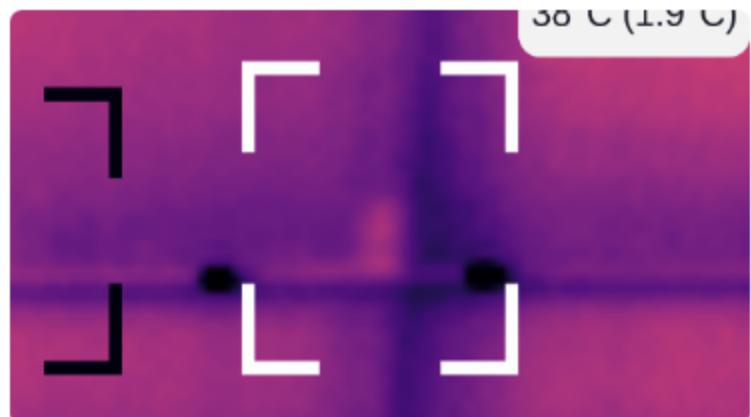

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 25
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:37 a.m.

Détails

Différence de température	+1.9°C
Température moyenne	36.2°C
Surface Affectée (thermique)	4.5%
Surface Affectée (visuel)	6%

Anomalie A2040

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise

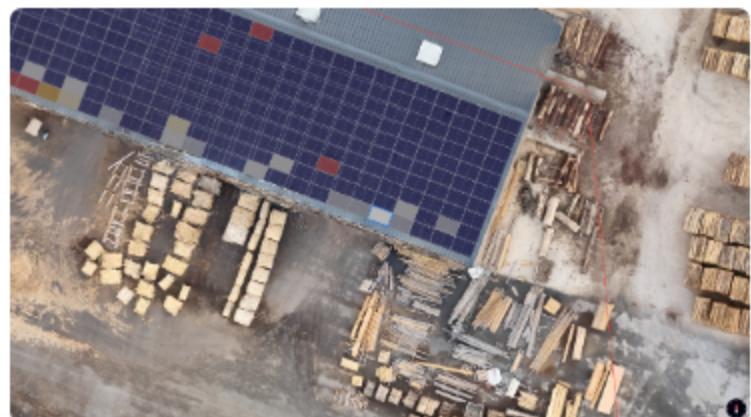

Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

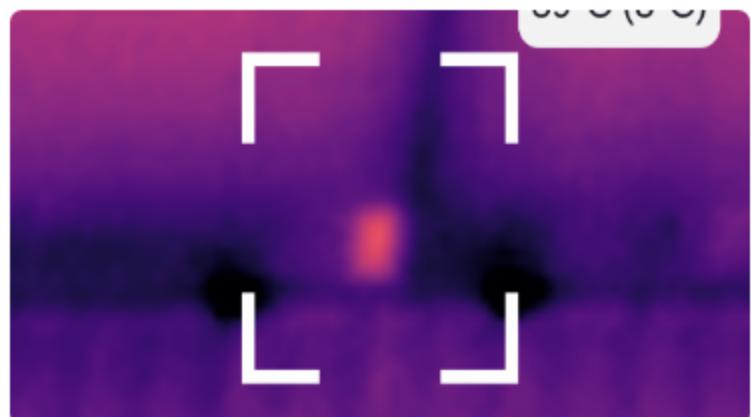

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 24
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:35 a.m.

Détails

Différence de température	+3°C
Température moyenne	36.1°C
Surface Affectée (thermique)	4.7%
Surface Affectée (visuel)	6%

Anomalie A2039

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise

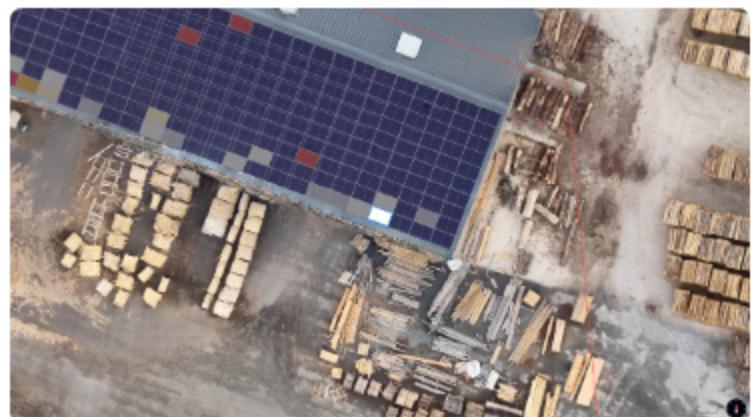

Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

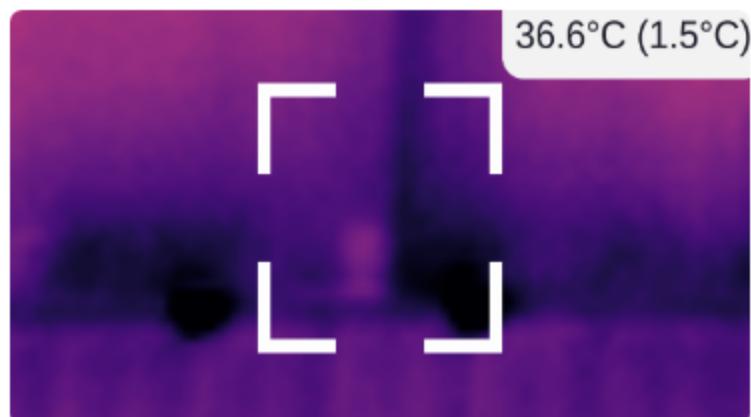

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 25
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:37 a.m.

Détails

Différence de température	+1.5°C
Température moyenne	35.1°C
Surface Affectée (thermique)	1.7%
Surface Affectée (visuel)	4%

Anomalie A2038

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise

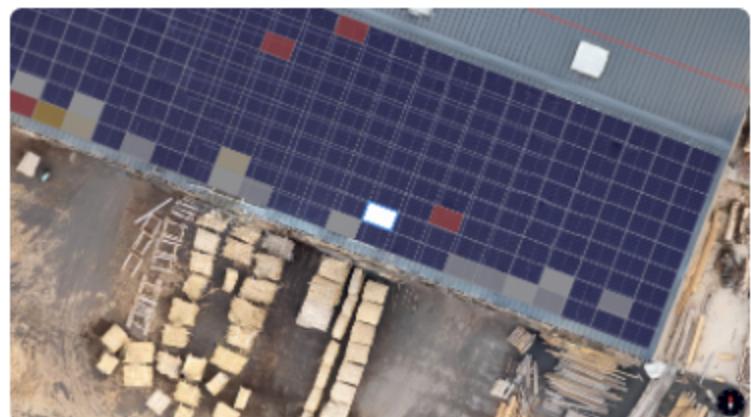

Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

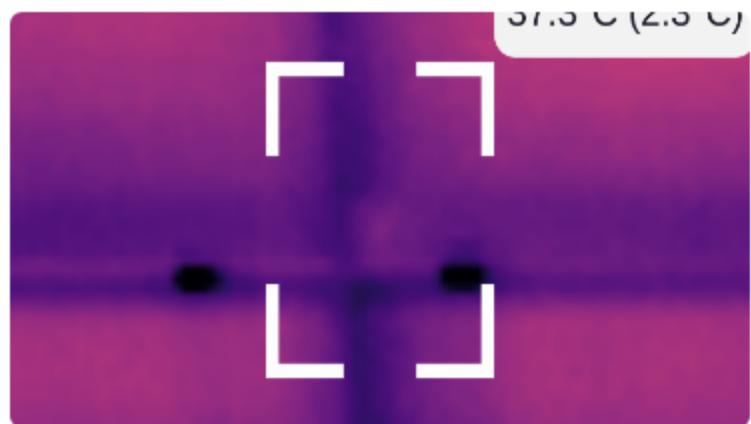

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 19
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:34 a.m.

Détails

Différence de température	+2.3°C
Température moyenne	35.1°C
Surface Affectée (thermique)	1.7%
Surface Affectée (visuel)	8%

Anomalie A2037

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

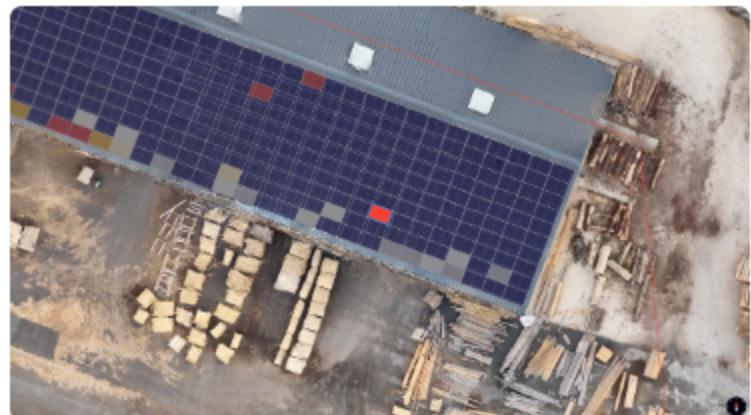

Zoom sur les anomalies

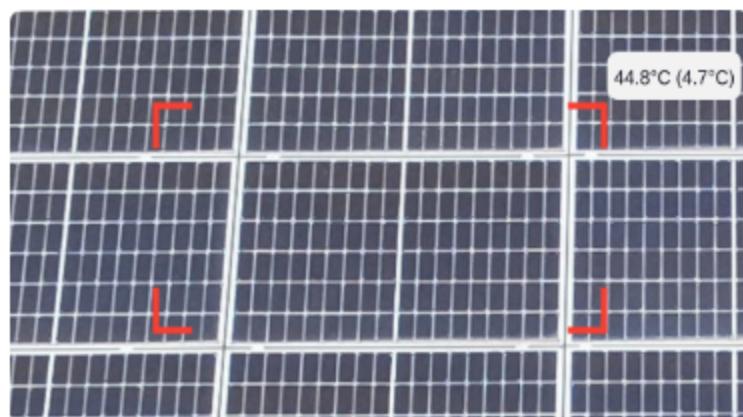

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

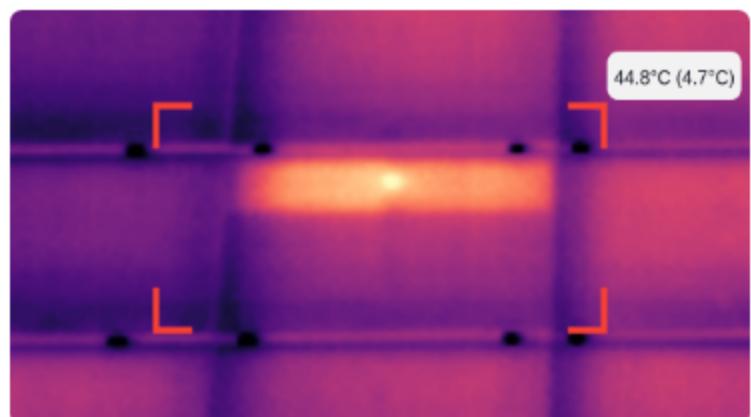

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-17€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 8, Colonne 21
Sévérité	Majeur
Type	Thermique
Sous-type	Diode bypass
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+4.7°C
Température moyenne	40.1°C
Surface Affectée	67.3%

Anomalie A2036

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Zoom sur les anomalies

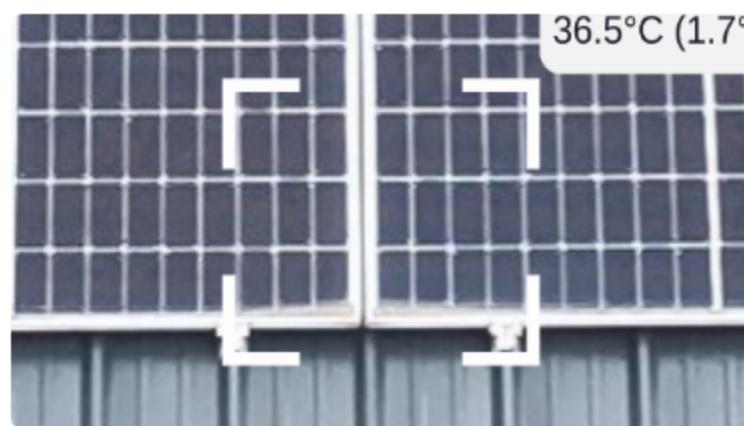

Position précise

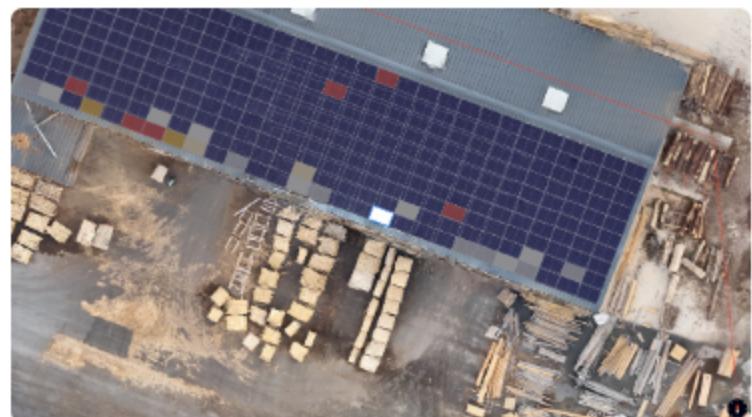

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

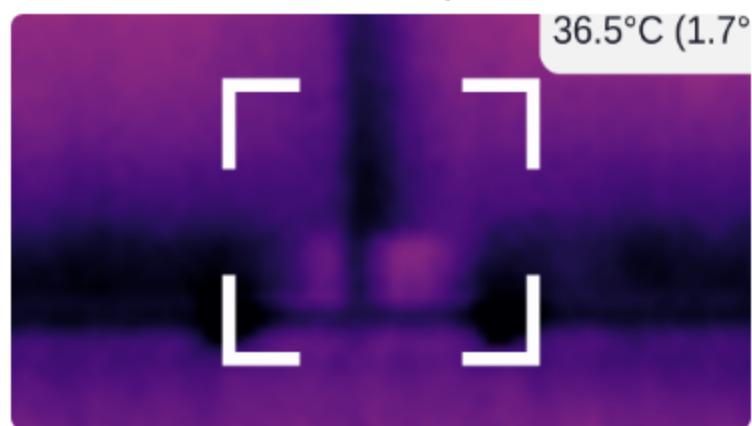

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-3€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 18
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:33 a.m.

Détails

Différence de température	+1.7°C
Température moyenne	34.9°C
Surface Affectée (thermique)	3.5%
Surface Affectée (visuel)	12%

Anomalie A2035

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise

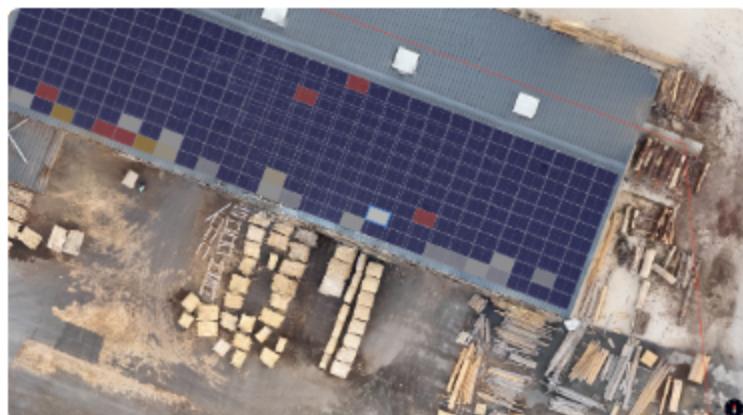

Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

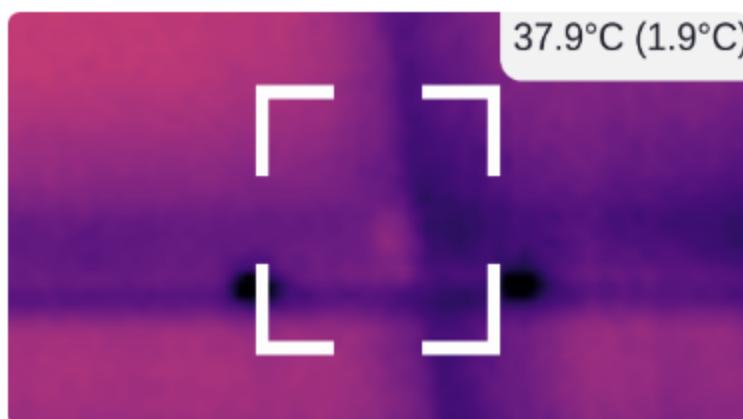

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 19
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:34 a.m.

Détails

Différence de température	+1.9°C
Température moyenne	36°C
Surface Affectée (thermique)	2.3%
Surface Affectée (visuel)	4%

Anomalie A2034

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

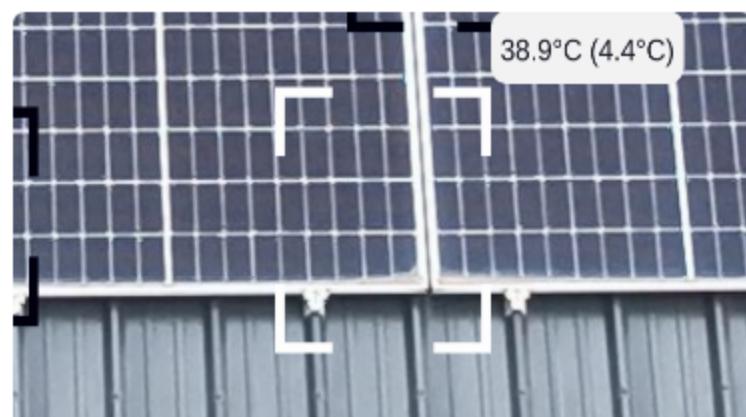

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

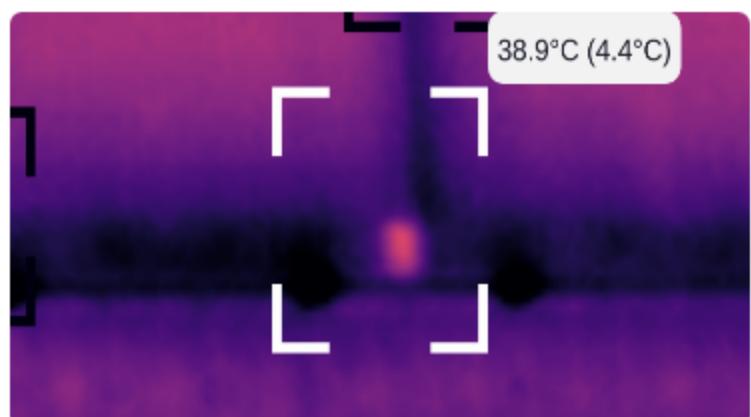

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 18
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:34 a.m.

Détails

Différence de température	+4.4°C
Température moyenne	34.5°C
Surface Affectée (thermique)	5.8%
Surface Affectée (visuel)	6%

Anomalie A2033

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise

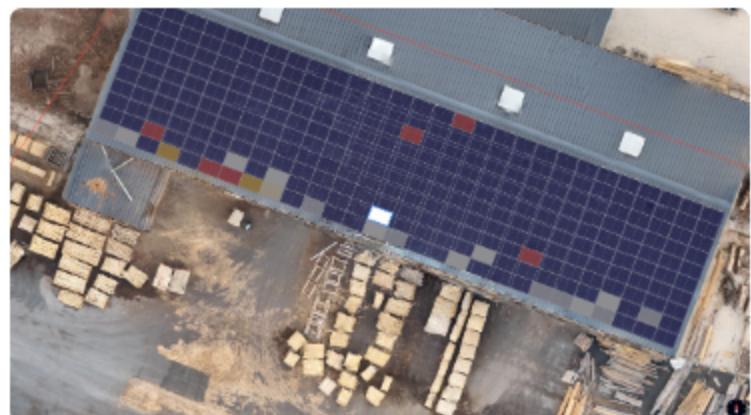

Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

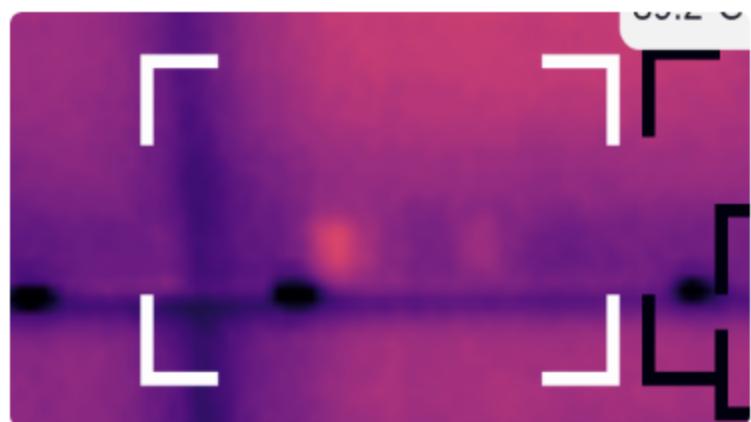

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-4€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 14
Sévérité	Mineur
Type	Thermique
Sous-type	Hotspots multiples
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+2.4°C
Température moyenne	36.7°C
Surface Affectée	14.7%

Anomalie A2032

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

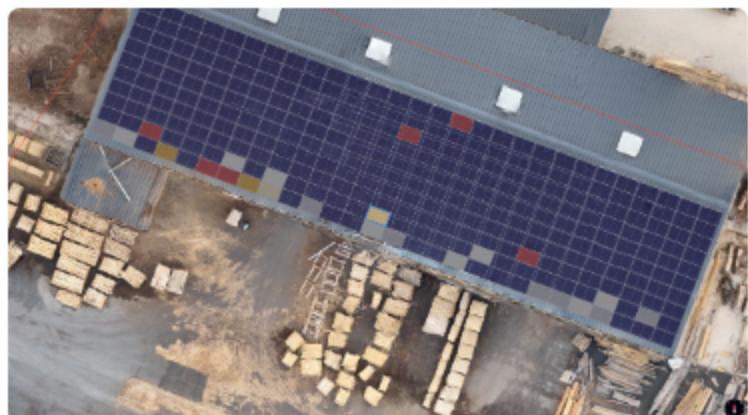

Zoom sur les anomalies

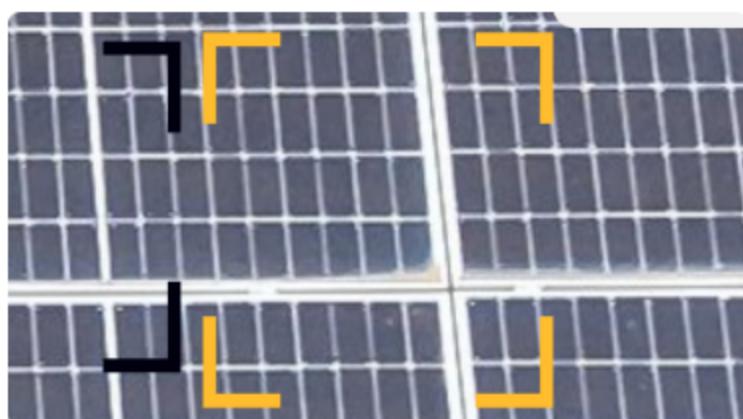

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

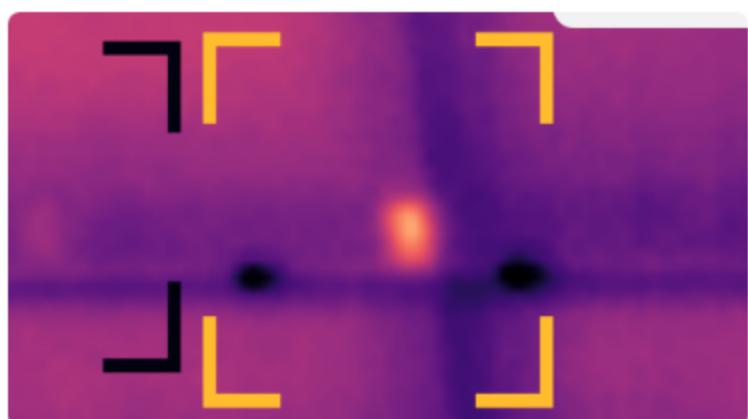

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-3€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 14
Sévérité	À revoir
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:31 a.m.

Détails

Différence de température	+5.3°C
Température moyenne	36.3°C
Surface Affectée (thermique)	10.5%
Surface Affectée (visuel)	6%

Anomalie A2031

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

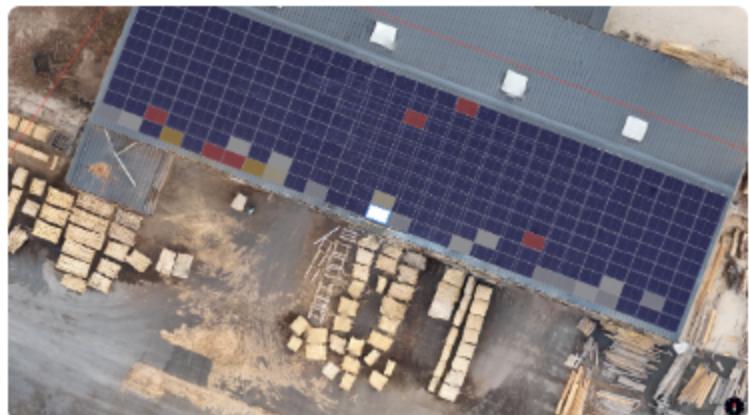

Zoom sur les anomalies

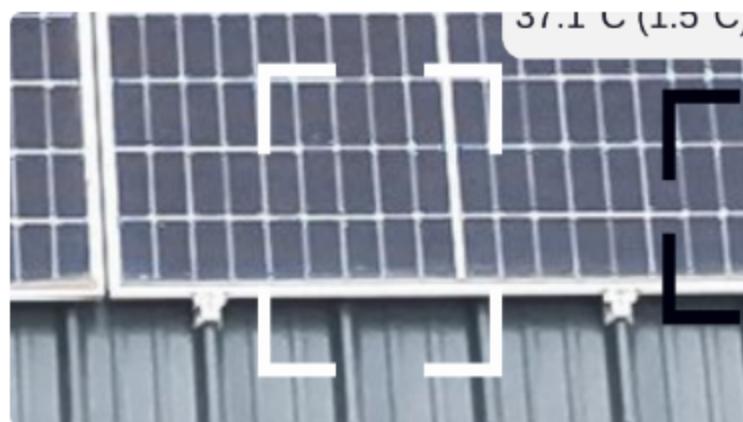

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

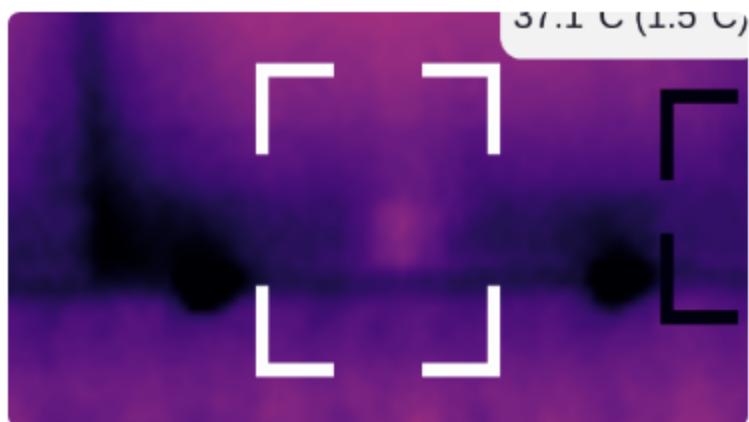

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 14
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:32 a.m.

Détails

Différence de température	+1.5°C
Température moyenne	35.5°C
Surface Affectée (thermique)	2.8%
Surface Affectée (visuel)	4%

Anomalie A2030

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale



Position précise




Zoom sur les anomalies

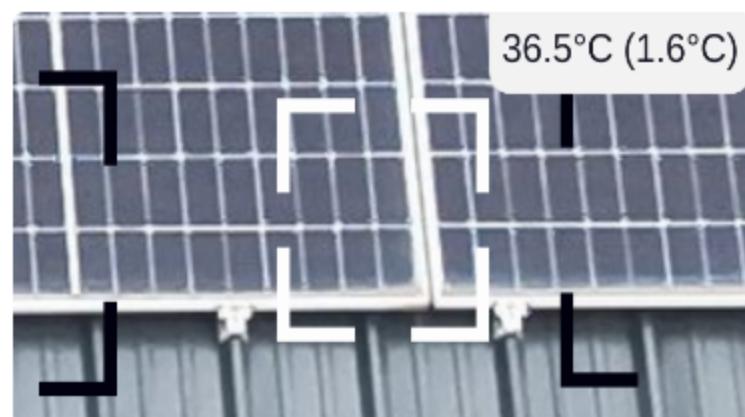

36.5°C (1.6°C)

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

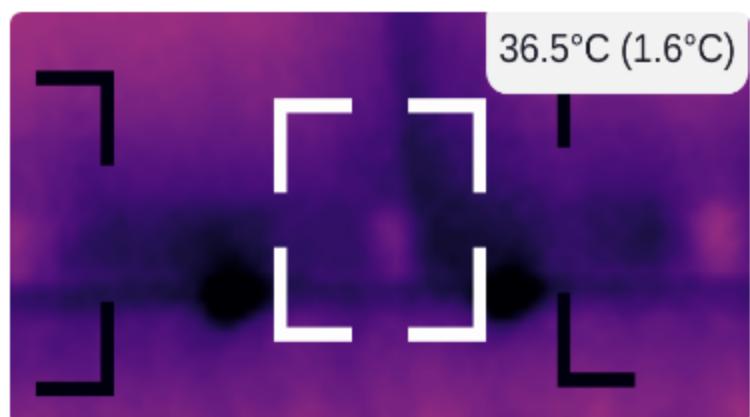

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 14
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:32 a.m.

Détails

Différence de température	+1.6°C
Température moyenne	34.9°C
Surface Affectée (thermique)	0.8%
Surface Affectée (visuel)	4%

Anomalie A2029

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

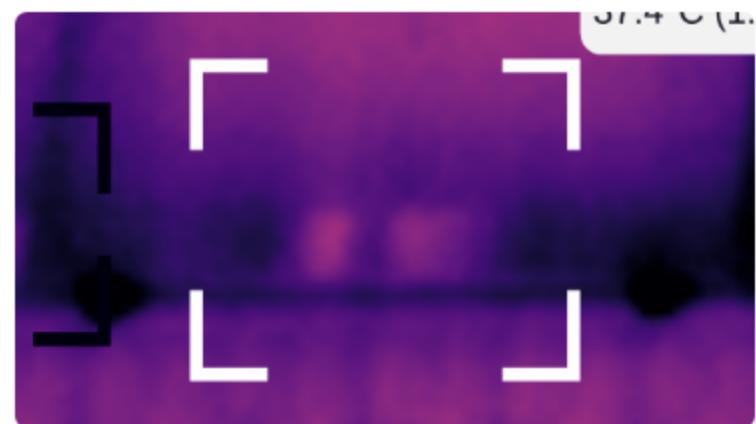

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-3€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 15
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:33 a.m.

Détails

Différence de température	+1.1°C
Température moyenne	36.2°C
Surface Affectée (thermique)	9.2%
Surface Affectée (visuel)	10%

Anomalie A2027

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale



Position précise

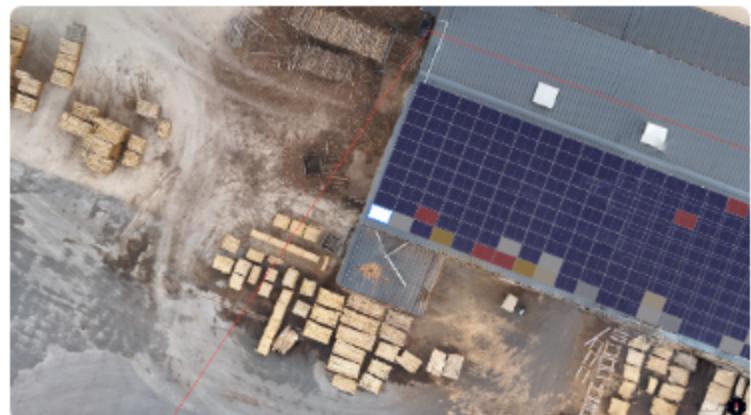

Zoom sur les anomalies

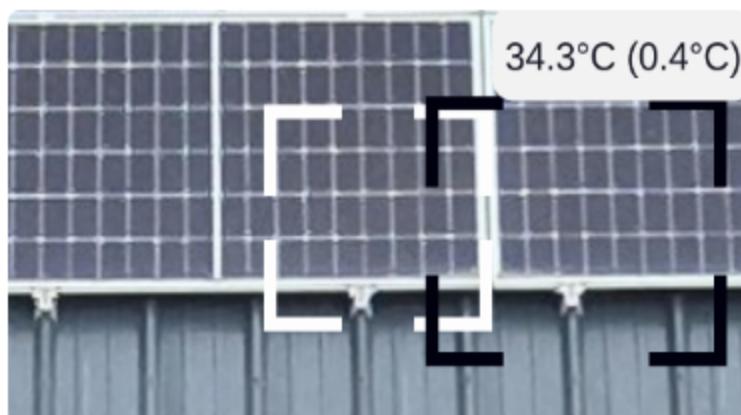

Zoom sur les anomalies - Vue thermique



Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 1
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:27 a.m.

Détails

Différence de température	+0.4°C
Température moyenne	33.9°C
Surface Affectée (thermique)	1.6%
Surface Affectée (visuel)	2%

Anomalie A2026

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

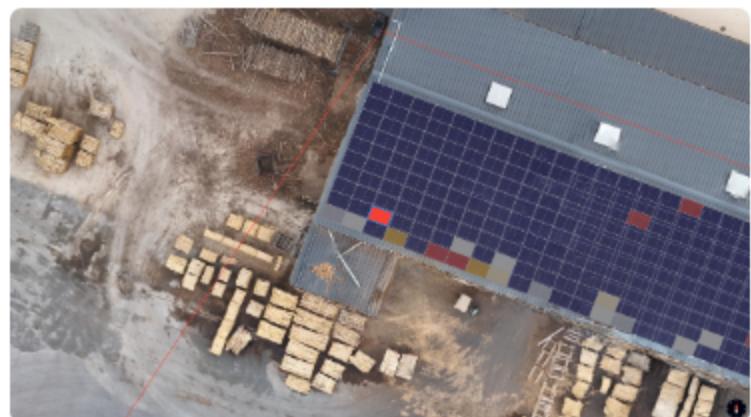

Zoom sur les anomalies

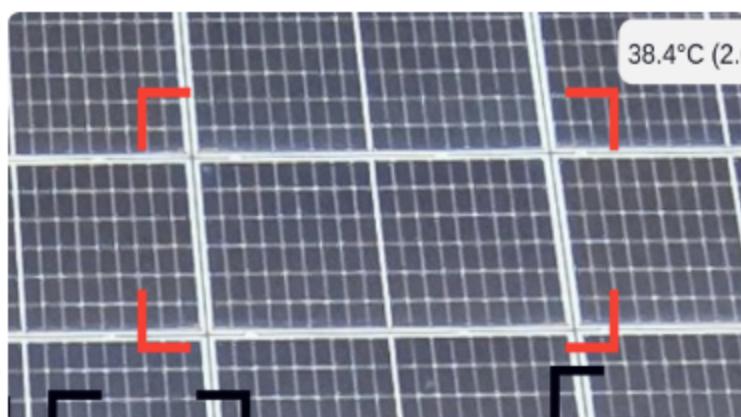

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

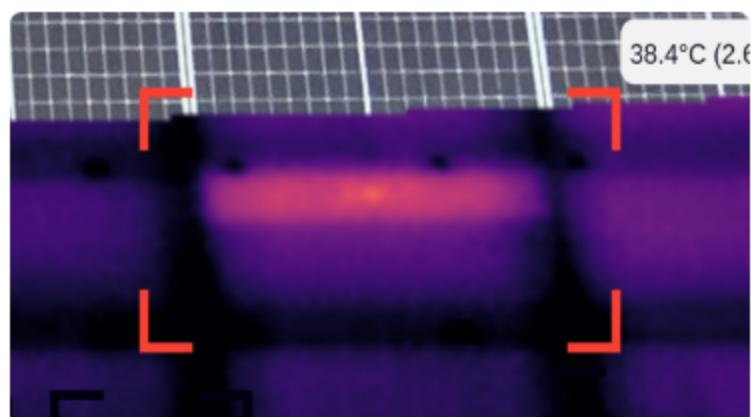

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-16€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 3
Sévérité	Majeur
Type	Thermique
Sous-type	Diode bypass
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+2.6°C
Température moyenne	35.8°C
Surface Affectée	65%

Anomalie A2025

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

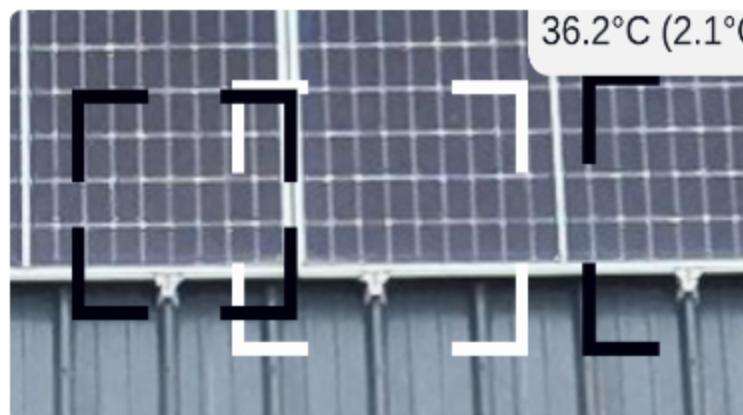

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

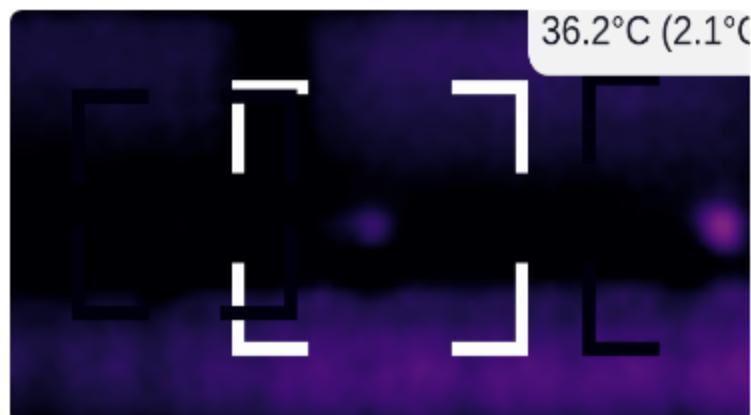

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 2
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:27 a.m.

Détails

Différence de température	+2.1°C
Température moyenne	34.1°C
Surface Affectée (thermique)	6.9%
Surface Affectée (visuel)	4%

Anomalie A2024

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

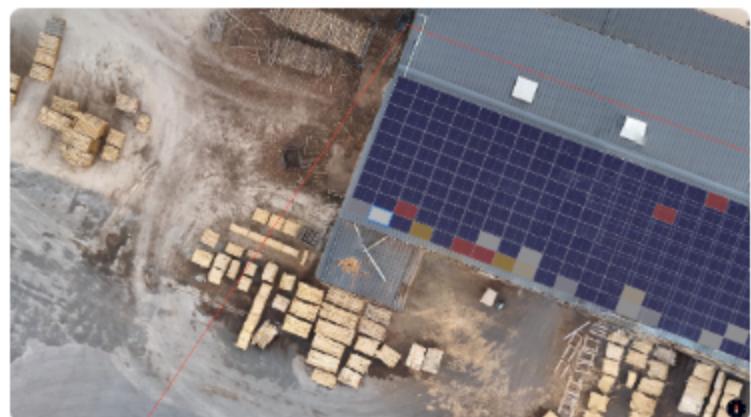

Zoom sur les anomalies

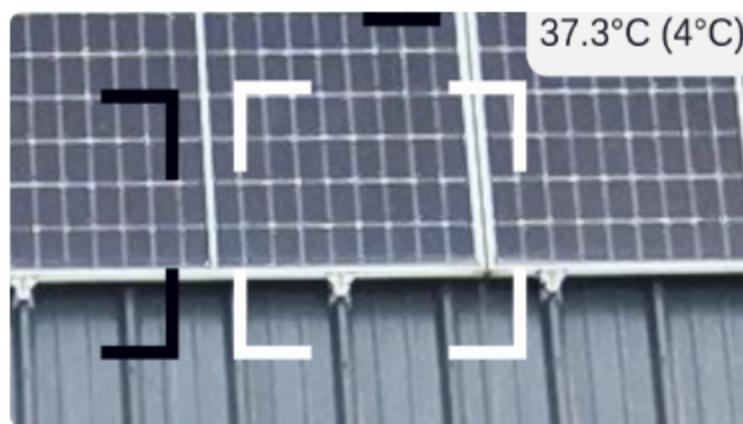

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

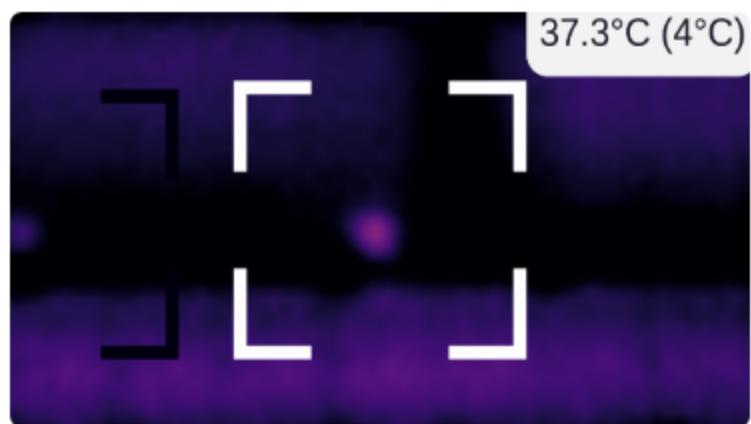

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 2
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:27 a.m.

Détails

Différence de température	+4°C
Température moyenne	33.2°C
Surface Affectée (thermique)	7.3%
Surface Affectée (visuel)	4%

Anomalie A2023

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale



Position précise

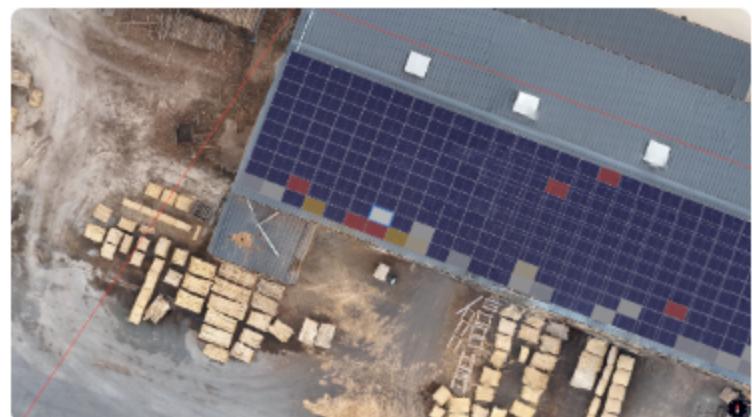

Zoom sur les anomalies

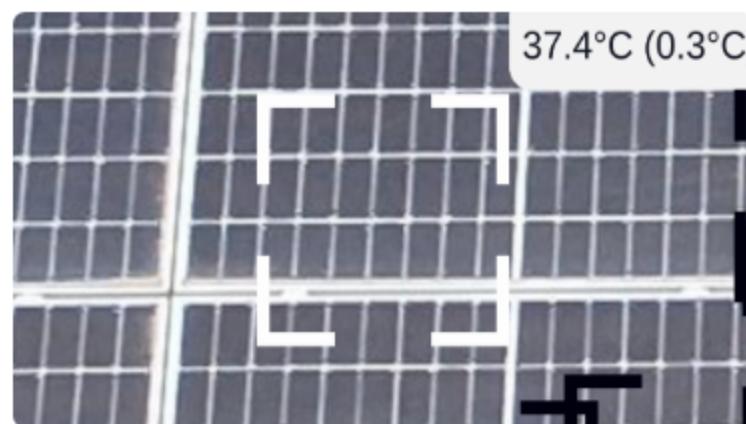

37.4°C (0.3°C)

Zoom sur les anomalies - Vue thermique



Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **0€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 7
Sévérité	Mineur
Type	Thermique
Sous-type	Hotspot
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+0.3°C
Température moyenne	37.1°C
Surface Affectée	1.5%

Anomalie A2022

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

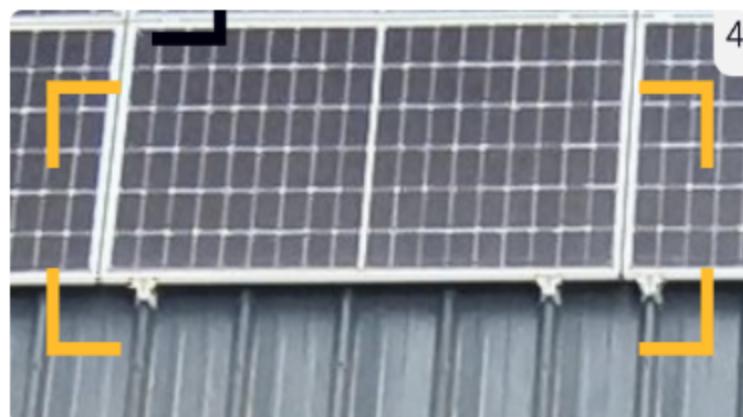

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

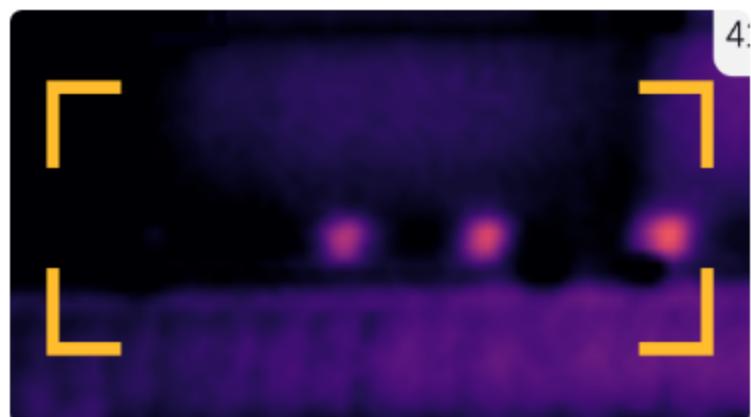

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-11€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 4
Sévérité	À revoir
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:28 a.m.

Détails

Différence de température	+6.1°C
Température moyenne	34.9°C
Surface Affectée (thermique)	45.1%
Surface Affectée (visuel)	10%

Anomalie A2021

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise

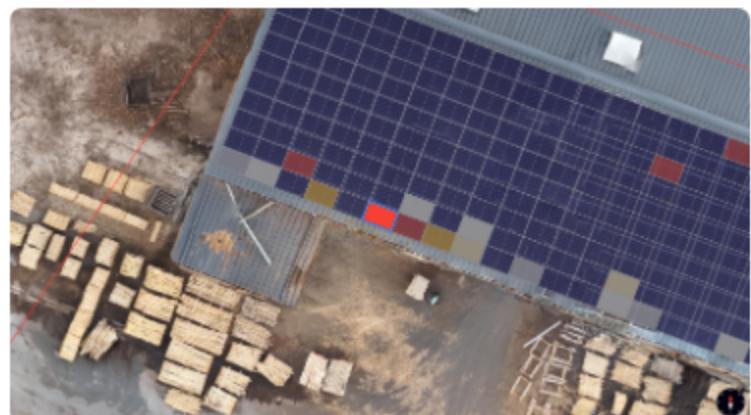

Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

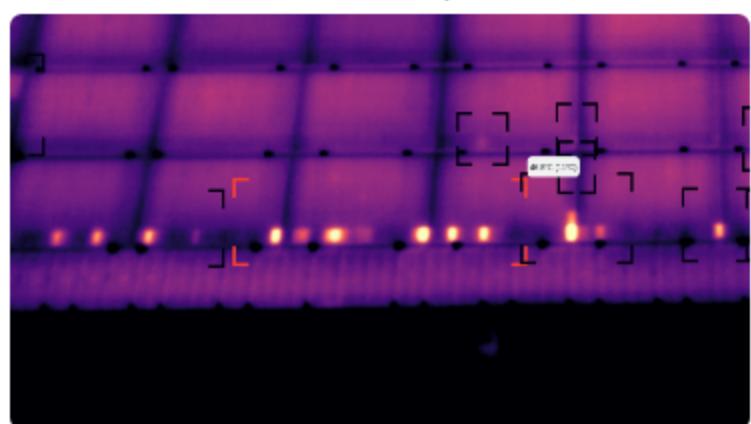

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-18€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 6
Sévérité	Majeur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:29 a.m.

Détails

Différence de température	+11°C
Température moyenne	35.8°C
Surface Affectée (thermique)	71.2%
Surface Affectée (visuel)	30%

Anomalie A2020

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale



Position précise




Zoom sur les anomalies

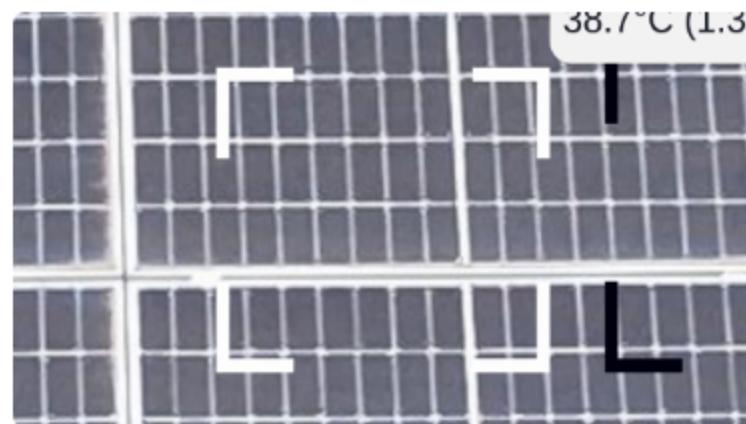

38.7°C (±1.3)

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

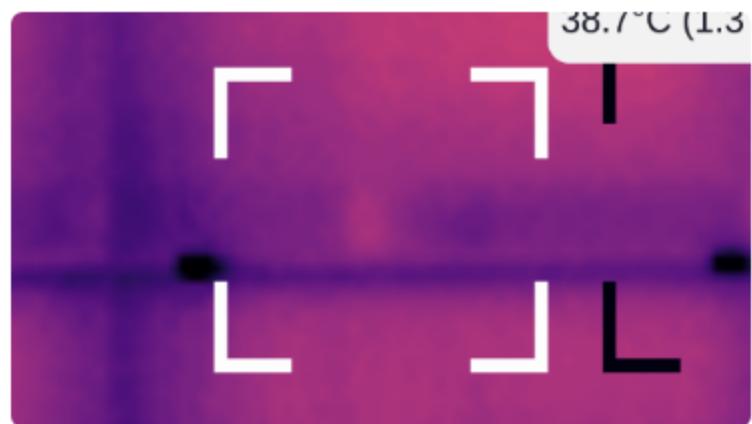

38.7°C (±1.3)

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 9
Sévérité	Mineur
Type	Thermique
Sous-type	Hotspot
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+1.3°C
Température moyenne	37.4°C
Surface Affectée	5.8%

Anomalie A2018

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

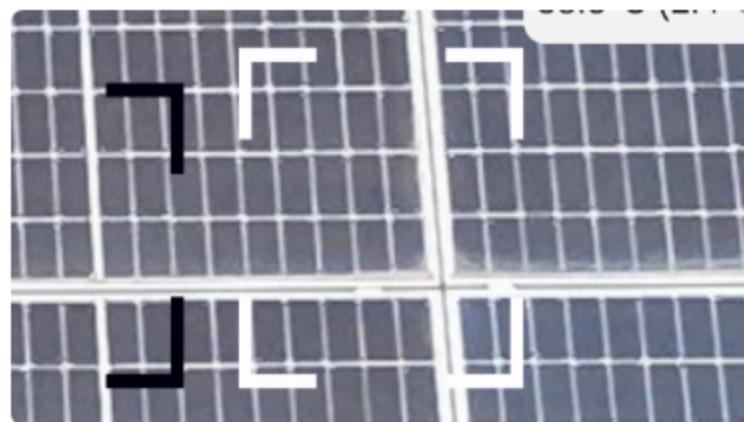

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

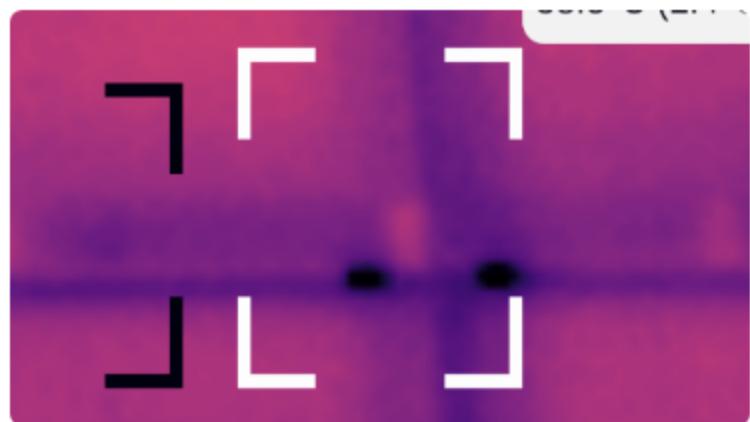

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 9, Colonne 9
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 04:51 a.m.

Détails

Différence de température	+1.4°C
Température moyenne	37.1°C
Surface Affectée (thermique)	6.2%
Surface Affectée (visuel)	2%

Anomalie A2017

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

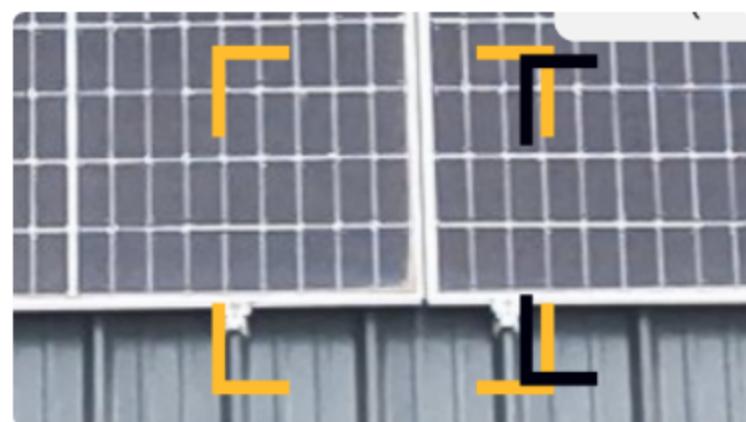

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

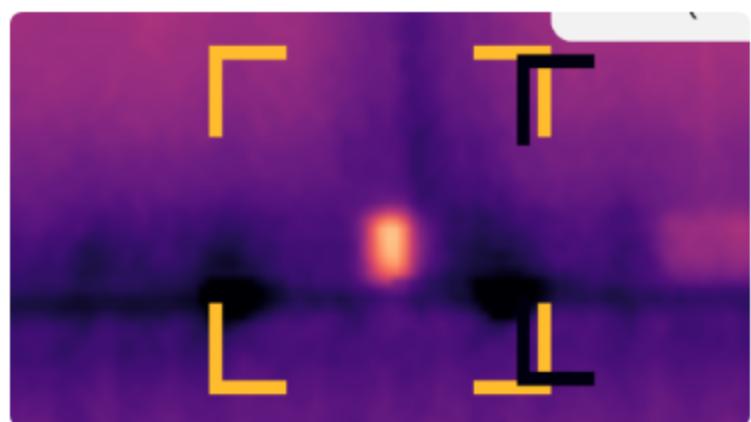

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 8
Sévérité	À revoir
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 04:51 a.m.

Détails

Différence de température	+5.1°C
Température moyenne	35.2°C
Surface Affectée (thermique)	8%
Surface Affectée (visuel)	4%

Anomalie A2016

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

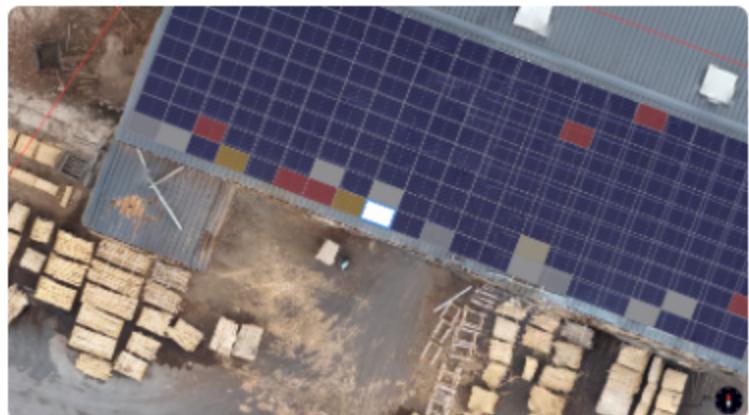

Zoom sur les anomalies

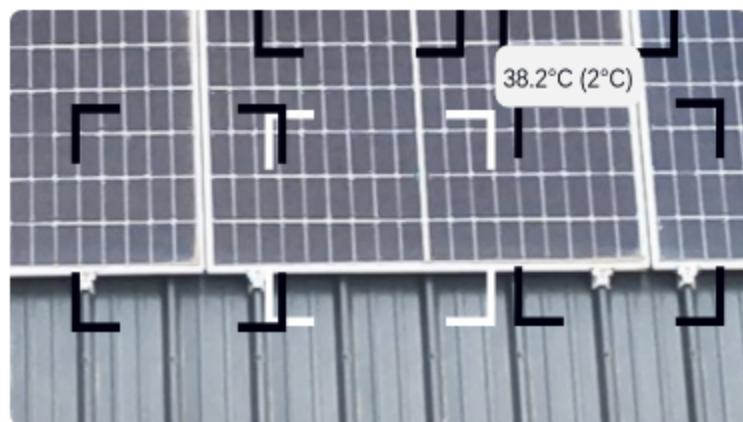

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

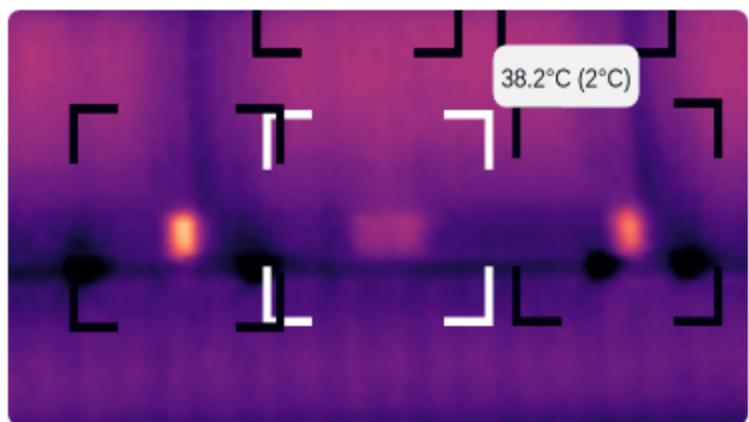

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 9
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 04:52 a.m.

Détails

Différence de température	+2°C
Température moyenne	36.2°C
Surface Affectée (thermique)	8.1%
Surface Affectée (visuel)	2%

Anomalie A2015

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

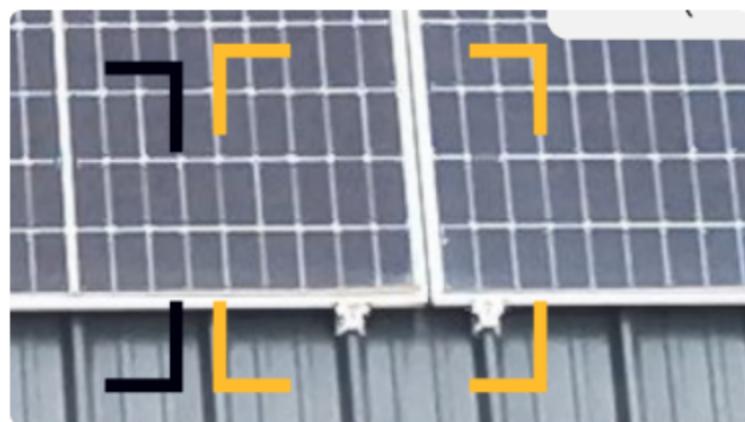

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

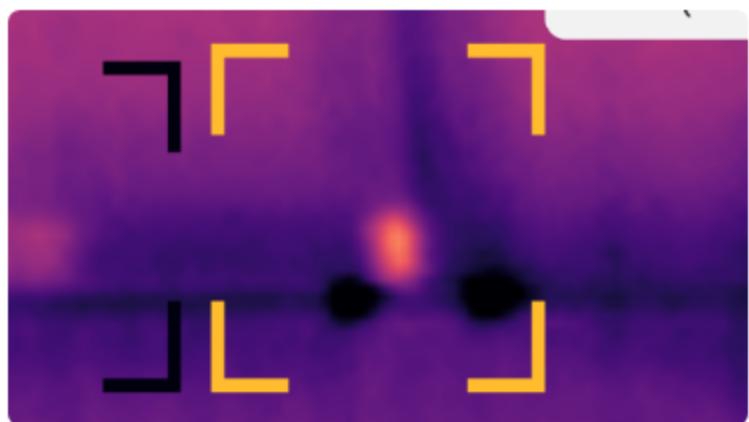

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 9
Sévérité	À revoir
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 04:52 a.m.

Détails

Différence de température	+5°C
Température moyenne	35.7°C
Surface Affectée (thermique)	8.3%
Surface Affectée (visuel)	4%

Anomalie A2014

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise

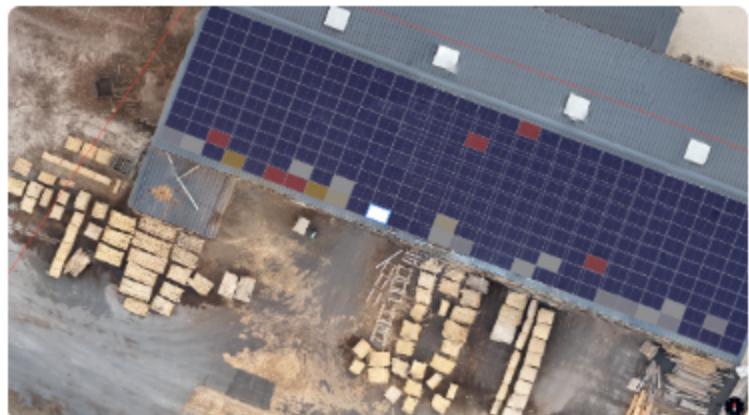

Zoom sur les anomalies

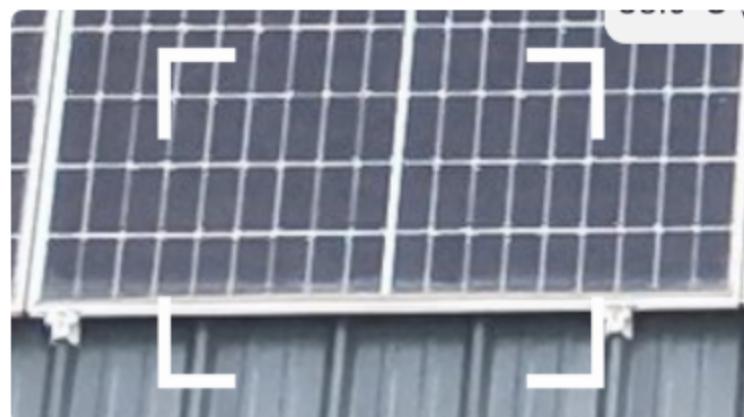

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

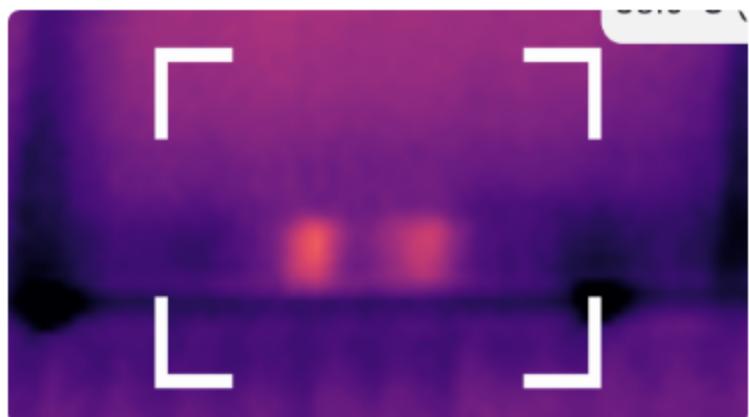

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-3€/y**

Propriétés

Position	Table 2, Rangée 10, Colonne 11
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Commentaires

Encrassement.

24.07.2025, 07:30 a.m.

Détails

Différence de température	+3.6°C
Température moyenne	35.3°C
Surface Affectée (thermique)	12.5%
Surface Affectée (visuel)	12%

Anomalie A2012

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale



Position précise



Zoom sur les anomalies

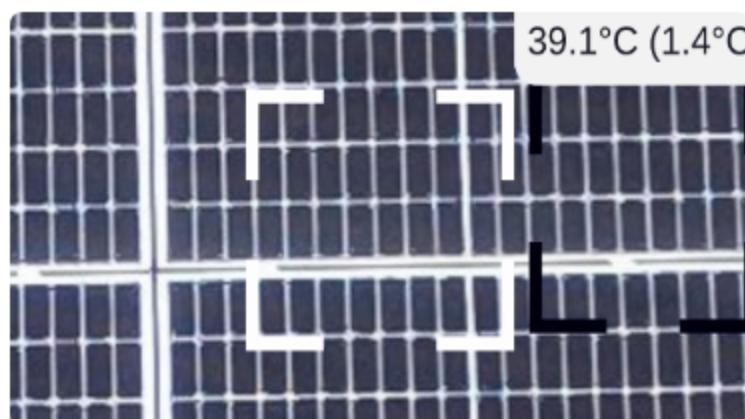

Zoom sur les anomalies - Vue thermique



Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 1, Rangée 8, Colonne 44
Sévérité	Mineur
Type	Thermique
Sous-type	Hotspot
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+1.4°C
Température moyenne	37.8°C
Surface Affectée	3.3%

Anomalie A2011

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale



Position précise




Zoom sur les anomalies

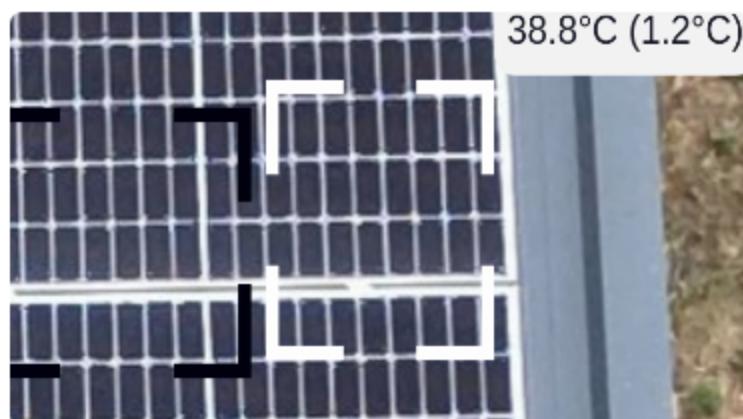

38.8°C (1.2°C)

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

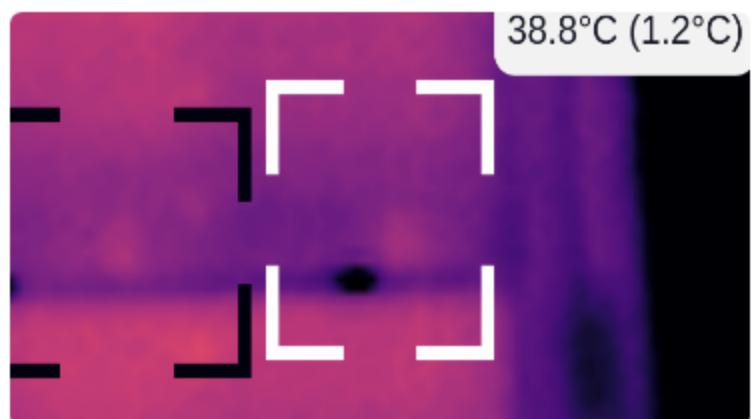

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 1, Rangée 8, Colonne 44
Sévérité	Mineur
Type	Thermique
Sous-type	Hotspot
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+1.2°C
Température moyenne	37.7°C
Surface Affectée	2%

Anomalie A2008

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

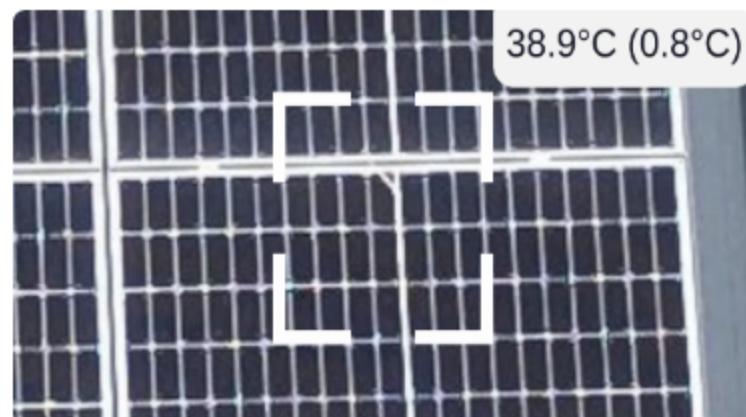

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

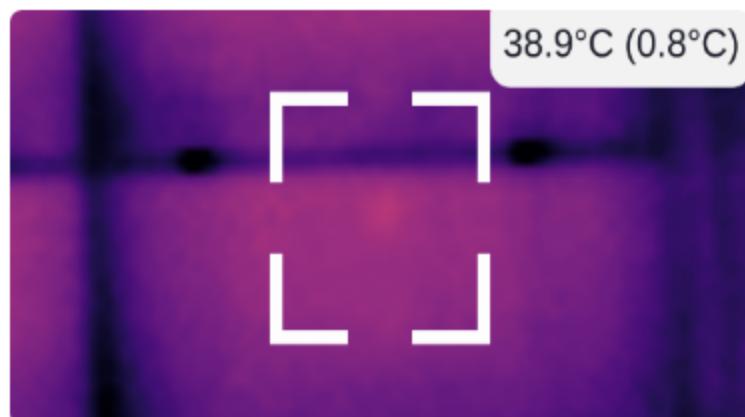

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 1, Rangée 15, Colonne 44
Sévérité	Mineur
Type	Mixte
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+0.8°C
Température moyenne	38.1°C
Surface Affectée (thermique)	1.6%
Surface Affectée (visuel)	2%

Anomalie A1862

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise

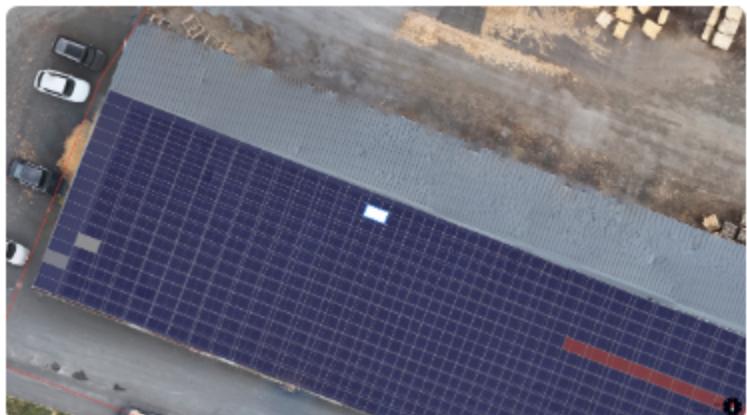

Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

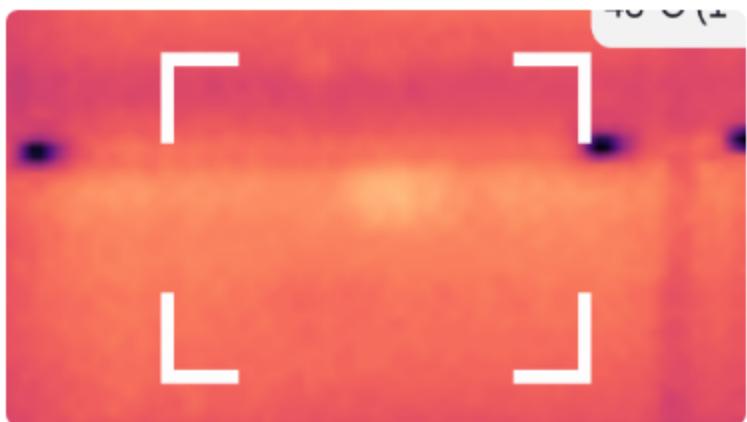

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-2€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 1, Rangée 2, Colonne 13
Sévérité	Mineur
Type	Thermique
Sous-type	Hotspot
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+1°C
Température moyenne	41.9°C
Surface Affectée	9%

Anomalie A1777

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

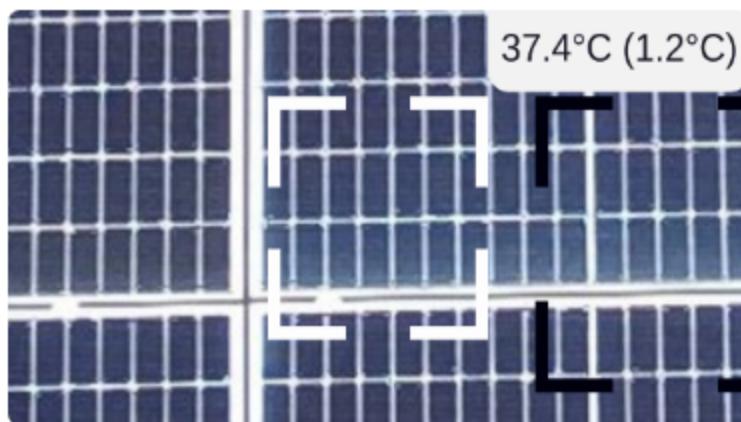

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

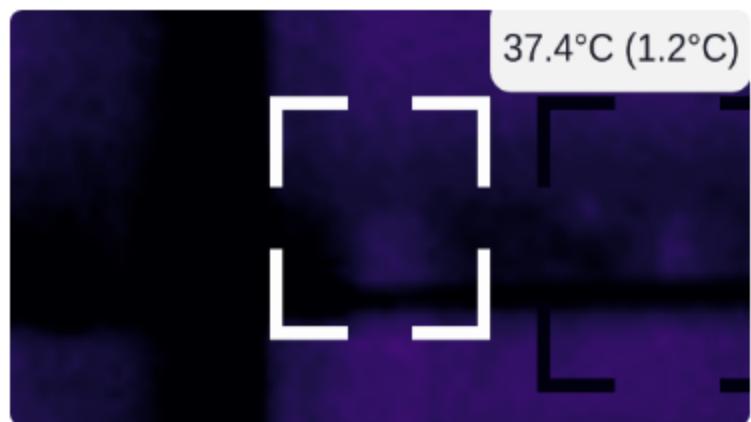

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **0€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 1, Rangée 12, Colonne 2
Sévérité	Mineur
Type	Thermique
Sous-type	Hotspot
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+1.2°C
Température moyenne	36.3°C
Surface Affectée	0.8%

Anomalie A1776

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale



Position précise



Zoom sur les anomalies

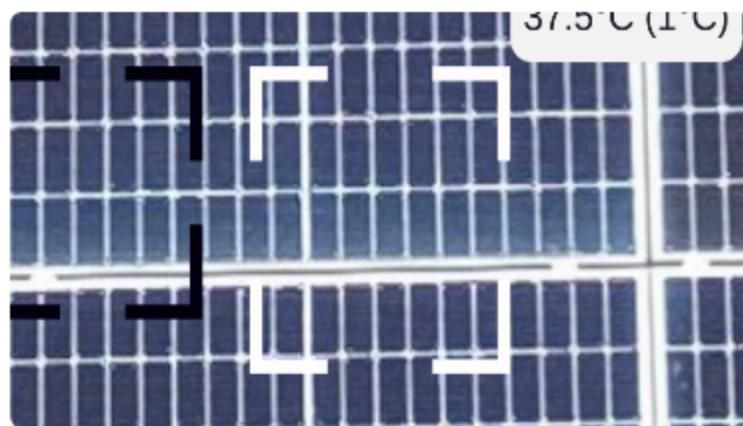

Zoom sur les anomalies - Vue thermique



Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-1€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 1, Rangée 12, Colonne 2
Sévérité	Mineur
Type	Thermique
Sous-type	Hotspot
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+1°C
Température moyenne	36.4°C
Surface Affectée	2.3%

Anomalie A1773

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17

Date du rapport

23-07-2025 14:59


Position générale




Position précise



Zoom sur les anomalies

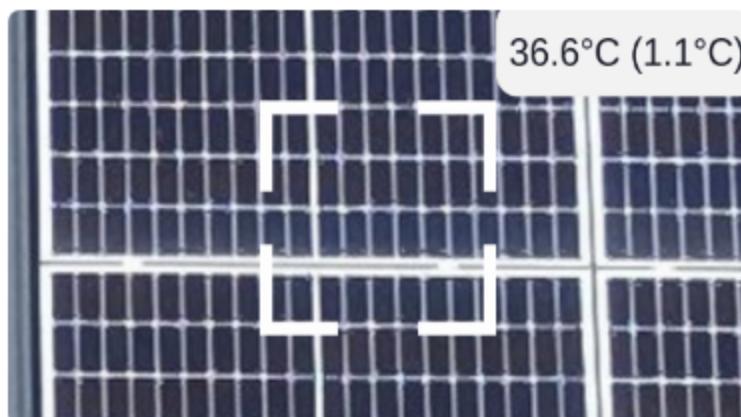

Zoom sur les anomalies - Vue thermique

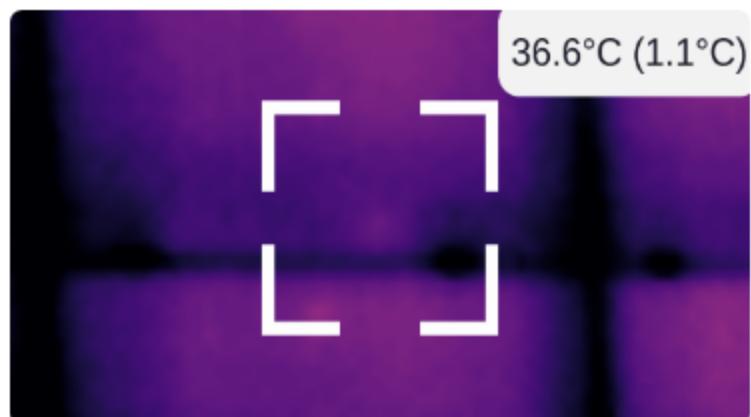

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **0€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 1, Rangée 14, Colonne 1
Sévérité	Mineur
Type	Thermique
Sous-type	Hotspot
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+1.1°C
Température moyenne	35.5°C
Surface Affectée	1.5%

Anomalie A1757

Date de l'inspection

22-07-2025 11:17


Date du rapport

23-07-2025 14:59

Position générale




Position précise

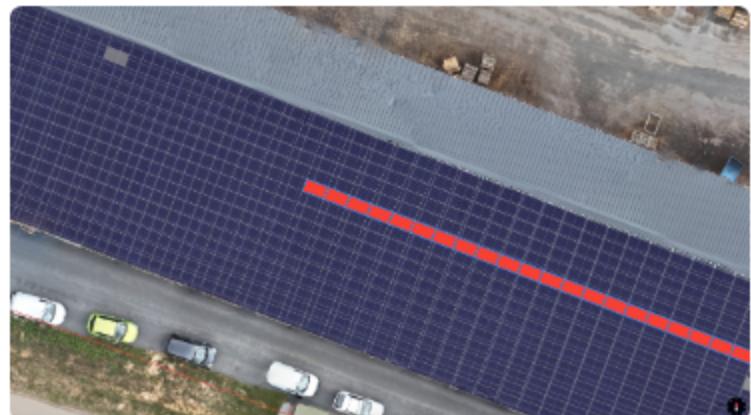

Zoom sur les anomalies



Zoom sur les anomalies - Vue thermique

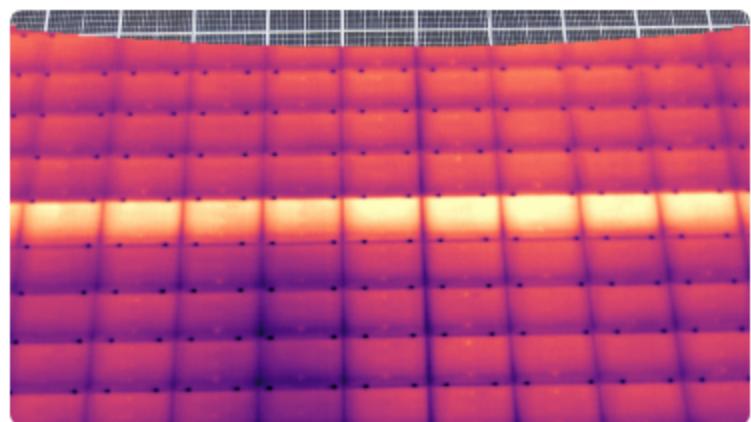

Pertes estimées

Après 0/43 réparation(s) **-550€/y**

Commentaires

Propriétés

Position	Table 1, Rangée 6, Colonne 26
Sévérité	Majeur
Type	Strings
Sous-type	-
Réparation	À Réparer

Détails

Différence de température	+2.9°C
Température moyenne	39.6°C
Panneaux affectés	22